

插铣法在加工中心上的应用

■ 北华航天工业学院 (河北廊坊 065000) 程 磊 苏艳杰 张 铁 任国柱

摘要: 在加工中心上加工深孔类零件的时候, 采用“插铣法”相比“外形铣削法”, 不仅在很大程度上提高刀具的寿命, 节约生产成本, 而且能够缩短加工时间50%~75%, 大大提高工件的铣削加工效率; 同时也会保证工件的尺寸公差与形位公差, 在生产加工过程中具有很大的实践指导意义。

插铣法 (Plunge milling) 又称之为Z轴铣削法。该方法加工效率高, 对机床精度要求不太高, 而且稳定性随着加工深度增加而提高。特别适合难加工材料的型腔清角、刀具悬伸长度大的零件的挖腔或通孔的加工。插铣铣削作为一种新兴的高效铣方式, 已逐渐被机械加工行业所认可, 尤其是在航空工业、模具制造业中逐渐得到推广和应用。

插铣法主要有以下几方面优点: ①相对于端面铣削法, 对于难加工材料的曲面加工、切槽加工以及刀具悬伸长度大的加工, 采用插铣法加工可使加工时间缩短50%~75%。②降低作用于机床径向的切削力, 这样使得主轴磨损的机床仍可用于插铣而不影响工件的加工质量。③可减少工件的变形, 这意味着对于薄壁类零件的加工可以更好地控制变形量对工件质量的影响。④由于插铣法对刀具的稳定性会随着加工深度的增加而提高, 可实现需要刀具悬伸长度较大的零件加工, 并能够保证加工质量, 可以很好地实现航空产品或者模具的高切

削深度、高表面质量和高形位精度的零件加工。

1. 加工工艺分析

某加工零件如图1所示, 材料使用的是经过热处理的40Cr钢, 硬度可达到55~60HRC, 由于6个孔的深度为50mm, 而孔直径仅为8.2mm, 刀具悬伸长度较刀具直径比例较大, 这样就会使得刀具刚性极差, 在加工过程中常出现振刀和让刀现象, 刀具使用寿命大幅缩短, 并且影响工件加工质量, 在精加工时, 由于采用8mm铣刀完成8.2mm孔加工, 刀具在拐角的切宽较大, 刀具受到的抗力增大, 变化的切削力容易造成刀具的折断。

(1) 原加工工艺方案。原加工工艺采用端面外形铣削加工6个孔以及圆角, 由于孔直径

8.2mm, 使用 $\phi 8\text{mm}$ 铣刀对零件进行加工, 如采用 $\phi 6\text{mm}$ 铣刀, 刀具刚性更差, 完成切削难度加大, 而采用 $\phi 8\text{mm}$ 铣刀, 外形轮廓铣削工件, 刀具在拐角处切削刀宽加大, 而且切削间距只有0.2mm, 切削方向的突然改变, 会使得切削让刀严重, 无法达到预期尺寸, 并且在精修侧壁时切削力非常大, 很容易造成刀具折断或者零件窜动, 使得零件报废。同时由于刀具悬伸长度过长, 为减少切削力, 切削时每层切削深度仅为1mm, 小圆柱高50mm, 需要切削50层, 而且由于拐角很小, 进给速度设定50mm/min, 切削效率很低。

采用Mastercam编程软件对工件进行外形铣编程, 选用直径为8mm的立铣刀, 进给量参数设置: 转速1500r/min, 进给率50mm/min, 背吃刀量2mm, 刀具参数设置如图2所示, 刀具路径如图3所示。

采用这种加工工艺, 加工中遇到的问题有以下几点: ①由于零件材料硬度较高, 采用小吃刀量, 刀尖部分磨损很严重。②由

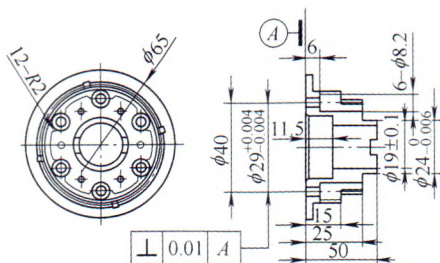


图1 被加工零件

于刀具悬伸长度较长, 刀具切削时振动严重, 刀具切削刃容易断裂, 同时让刀问题严重。③刀具在拐角时转向速度过快, 突然增大的切削力使得刀具容易折断。④由于无法采用大吃刀量、高进给的切削, 使得加工时间长、效率低。

(2) 加工工艺的改进。由于圆柱垂直度要求较高, 刀具悬伸长度较长, 传统加工方法很难达到加工要求, 而插铣法在加工过程中主要受到Z向的径向力, 主轴的功率完全作用在工件上, 刀具的进给量一致, 避免了对刀具侧向的切削力, 使得加工过程中不会出现让刀现象, 而且插铣法对于刀具稳定性会随着加工深度增加而提高, 使得切削更加平稳。

同样采用Mastercam编程软件对工件进行插铣编程, 选用直径为8mm的立铣刀, 进给量参数设置为: 转速1 500r/min, 进给率50mm/r, 背吃刀量2mm, 刀具参

数设置如图4所示, 刀具路径如图5所示。

采用 $\phi 8\text{mm}$ 铣刀加工时, 每一个孔位使用钻削式插铣两次, 将圆弧根部尺寸加工到图样要求, 之后采用外形铣削进行外形精加工, 由于根部不进行切削,

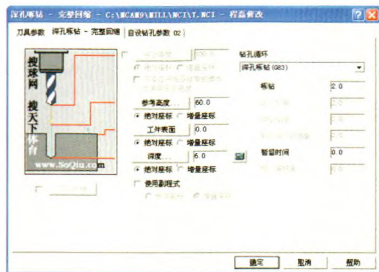


图4 插铣刀具参数设置



图5 外形铣刀具路径

因此增加进给速度并不会导致突然转向引起的让刀现象, 也不会对刀具有所损坏。

2. 加工效果对比

由附表可以看出, 采用同样的加工参数, 外形铣削对加工外形循环50次, 用时需要3h, 而且在加工过程中很容易出现崩刀和让刀现象, 无法达到加工要求。插铣法加工只需要对每个孔插铣两次, 并对外形进行5次循环加工, 用时只需要1h, 加工不会出现让刀, 可以达到加工要求。采用插铣法效率提高200%, 并且加工质量更好。最终加工的零件如图6所示。

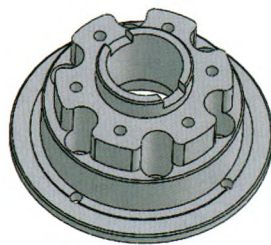


图6 最终加工零件实体

加工效果对比表

加工方法	选用刀具/mm	主轴转速/ (r·min) ⁻¹	进给速度/ (mm·min) ⁻¹	加工时间/h
外形铣	$\phi 8$	1 500	50	3
插铣	$\phi 8$	1 500	50	1

3. 结语

基于数控机床的插铣加工方法不仅能成倍提高生产效率, 缩短零件制造周期, 还大大提高了产品质量。插铣技术是一项正在发展的新型加工技术, 由于插铣具有效率高、快速切除大量金属的优点, 并且非常适合于加工难加工材料(如钛合金)和一些复杂曲面的零件, 因此在许多领域, 尤其是在航空航天领域正在逐步扩大应用。传统工艺加工一些需要刀具悬伸长度较长的零

件, 受到刀具质量与主轴稳定性影响, 零件很难达到加工要求, 并且由于刀具的颤动, 对刀具的损坏很严重, 而插铣法能够更好地解决这一类零件的加工难点。

参考文献:

- [1] 王文斌, 林忠钦, 李奇, 等. 机械设计手册[M]. 北京: 机械工业出版社, 2004.
- [2] 李洪. 机械加工工艺手册[M]. 北京: 北京出版社, 1996.

MW (收稿日期: 20170108)

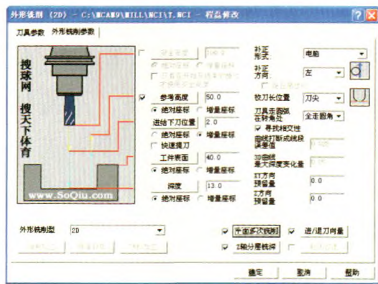


图2 外形铣刀具参数设置

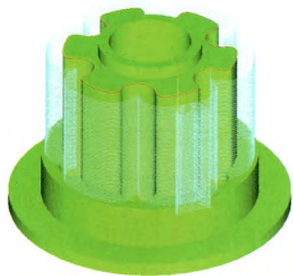


图3 外形铣刀具路径