

# 哈夫铜衬套加工工艺性实践

常州宝菱重工机械有限公司（江苏 213019） 陈国光

**摘要：**针对薄壁哈夫铜衬套的制造过程，就如何保证其哈夫对称度、加工变形和精度进行了工艺性探讨，论证了加工工艺可行性。

SMS设计的轧机剪切类设备中，大直径薄壁哈夫铜衬套是曲轴连杆结构的关键零件之一，其精度要求高、加工难度大，加工易变形。常规的加工工序往往忽略了其对称精度和哈夫的无间隙要求。因此，为确保产品设计精度，提高大直径薄壁哈夫铜衬套的制造精度的工艺实践具有较大意义。

## 1. 衬套产品结构

薄壁哈夫铜衬套所用材料为ZCuSn12，其基本结构形式如图1所示。

## 2. 常规工艺分析

通常该类薄壁铜衬套的加工方案主要有以下2种方式：

(1) 通过在衬套的一端加长余量作为夹持部位，采用粗车、

半精车和精车的方式，在消除加工应力的同时，完成内外圆的加工，最后采用线切割加工技术达到设计要求。

(2) 结合上述方式，在半精车后，采用线切割剖开，哈夫面采用金属锡焊接，精车时在总长外割车除应力槽来达到消除工件因加工而产生的变形。

然而这两种方案对精度要求较高的哈夫薄壁铜衬套而言，均难以保证图样设计要求。主要原因有以下几点：①哈夫面校正困难，对称度难以保证，且转动后安全性差。②三爪或四爪夹紧外圆，变形量大（因工件直径大，爪脚接触面显得更小）。③为控制装夹变形，故卡爪夹紧力不能过大，否则难以消除切削加工时产生的振动，因此产品的几何精

度、表面粗糙度值 $R_a$ 均难以达到图样要求。④线切割和锡焊的方式均会在最终直径垂直方向造成0.1~0.2mm的间隙，给最终产品的使用带来质量问题。

## 3. 新工艺主要流程及措施

为确保产品质量，研究出一种新的加工工艺方案，主要工艺流程如下：毛坯制作→粗车→去应力（定型）→线切割→精铣哈夫及定位基准→拼装（焊接工艺搭子）→半精车（含半精铣其他工序）→精车→去除工艺搭子（加工焊接面）→成品。

主要工序措施如下：

(1) 毛坯制作。采用离心浇铸的方法，减少浇铸缺陷，保证毛坯质量，并留适当的加工余量。

(2) 去除应力，热定型处理。粗车内外圆，留量2~3mm，进行热定型处理，炉温400℃保温8h。

(3) 线切割将工件剖开并配对标记，精铣哈夫面，保证半圆顶面（要求成对加工，便于找正）尺寸一致性。再将工艺搭子在两端面（4处）焊接（焊接时需

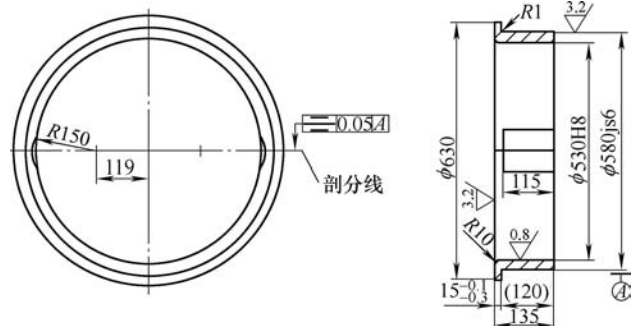


图 1

保证哈夫面无间隙), 合并配对加工(见图2、图3)。

(4) 加工精基准。根据图2中哈夫半圆顶面尺寸的一致性, 可利用数控立铣的特性, 在大端面精加工四处装夹基准(光出)和内圆找正基准(光出)。该工序的实施确保了哈夫面与端面基准的垂直度在0.02mm之内、哈夫对称度在0.05mm之内。

(5) 精加工, 控制装夹变形及加工中的热变形。数控立式车床加工, 夹紧方式为利用端面基准, 夹工件大外圆, 同时在工件端面用四块外压板均匀压紧工件, 找正加工内孔至成品后, 外压板先不松开, 而用另一块内压板从内孔中压紧工件端面, 这样减少了工件装夹误差, 使内孔、外圆加工至成品后的内外圆同轴度较好, 约在0.02mm左右。同时采用半精车、精车加工的工艺流程消除加工中所产生的热变形。

(6) 提高表面质量的措施。选择合适的切削用量, 切削速度 $v=100\text{m/s}$ 左右, 进给量 $f=0.05\sim 0.06\text{mm/r}$ 。修磨刀具刃面, 使刀具切削刃面在整个切削过程能产

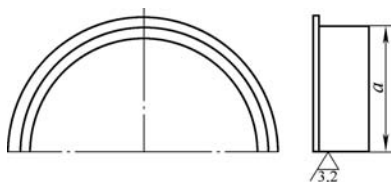


图 2

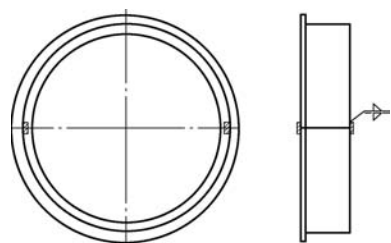


图 3

生微量修光作用, 从而大幅度降低工件表面粗糙度值 $R_a$ 。

#### 4. 工艺性特点和优势

该工艺方案具有以下优点:

(1) 通过粗加工后热处理的定型处理, 能有效减少后续机加工产生的应力。

(2) 安全性、稳定性高。在立式车床加工时, 工件是平放在工作台上的, 故加工的安全性、稳定性大大提高。

(3) 装夹易校正, 精加工时, 利用数控立铣的特点, 能快速准确反映哈夫的对称精度, 确保精加工基准的准确性。便于数控立式车床加工找正。

(4) 装夹方式改为设计专用夹具及压板进行端面压紧, 分别进行粗车、半精车和精车等工序。

(5) 利用端面拼焊工艺搭子的方式, 确保了哈夫的无缝工艺, 产品的内外圆精度、哈夫对称度得到了保证, 达到了设计要求。

#### 5. 注意事项和不足之处

通过实践, 在加工大直径薄壁哈夫铜衬套时应注意:


(1) 必须进行粗加工、半精加工和精加工, 分多次装夹, 这样基本能消除其本身的内应力及切削应力, 防止变形。

(2) 多次装夹, 所用的夹紧力必须适当。


(3) 粗加工、半精加工和精加工刀具的切削用量及刀具的几何角度必须选择正确。

(4) 拼焊前需确保哈夫的平面度, 拼焊时检验缝隙, 确保间隙要求。MW

(收稿日期: 20170122)

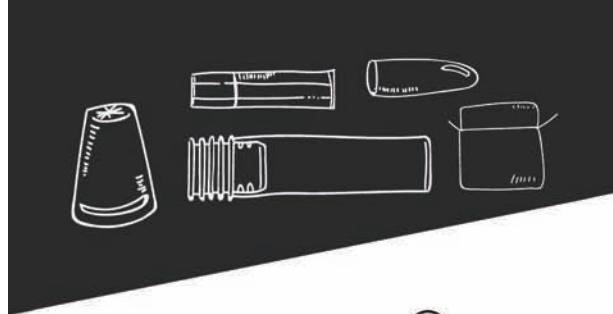

# 兆华塑品 刀具包装

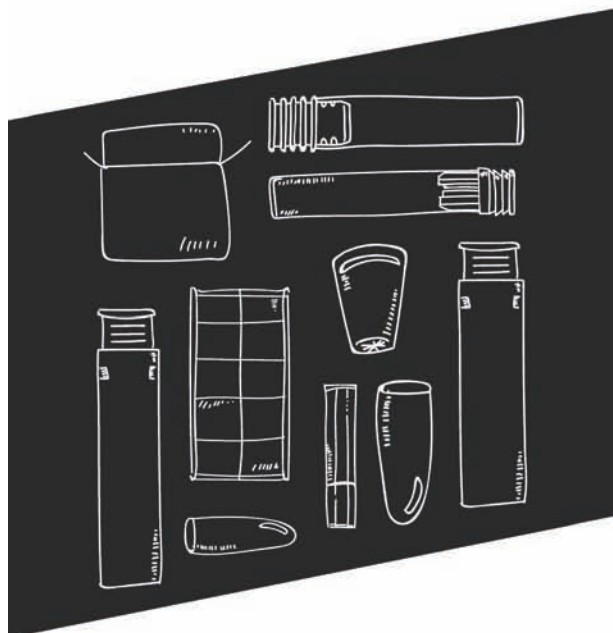

常州市兆华塑料制品厂  
CHANGZHOU ZHAOHUA PLASTICS FACTORY

地址/Add:

江苏省常州市新北区西夏墅工业园区岳山路三号  
No.3 Yueshan Road, Xixiashu Industrial Zone,  
Xinbei, Changzhou, Jiangsu Province, China

电话/Tel : 0519 83431121

传真/Fax : 0519 83441509

邮件/Email : czzhsl@126.com

邮编/Zip : 213135

网址/Website : www.zhaohua.cc



扫一扫了解产品

◆广告 查询编号: 3091