

特形工件圆锥的车削

■ 中车北京南口机械有限公司 (102202) 郑文虎 张明杰

摘要: 在机械零件中, 部分圆锥尺寸大或细长, 只有采用相应工装和刀具才能完成加工。本文举例介绍其车削方法。

1. 刀盘走刀在车床上镗削大长圆锥孔

直径300mm以上、长度1000mm左右的大圆锥孔, 大都是模具锥套, 若采用一般车削方法, 不但效率低且质量无法保证, 甚至无法完成。为此设计工装(见图1), 多次在卧式车床上顺利完成不同规格的大型锥孔的加工。

车削前, 车床尾座吊放在床鞍左面, 床鞍在尾座右面拉动铁丝带动刀盘反向走刀车削。进给量的大小, 可通过调整车床进刀箱上手柄获得。加工圆柱孔时, 不能偏移尾座。加工圆锥孔时, 必须偏移尾座, 使刀杆的轴线与工件的轴线偏成一个锥孔的斜角。尾座偏移距离可由锥孔锥度

或斜度与刀杆长度计算获得, 采用百分表测量。

车削时, 用卡盘卡住工件左端, 工件右端用中心架支撑。在车床主轴孔内装一个反顶尖, 将刀杆左端用中心孔和钢球定位, 刀杆右端用连接套和紧固螺钉固定在尾座套筒上, 使工件转动时刀杆不转动。刀盘装在刀杆上, 由于键的作用只能做轴向滑动。铁丝左端固定在刀盘上, 右端固定在床鞍方刀台上。床鞍进行反向走刀时, 铁丝拉动刀盘做走刀移动, 完成进给运动进行切削。第一次走刀完成后, 向左返回床鞍, 将刀盘推到刀头起始走刀位置, 调整刀头伸出长度, 进行第二次走刀, 直至把锥孔车完。

工装结构简单、刚度好、车削时无振动及调整方便, 不仅适用于车锥孔、大型套类圆柱孔, 加工精度和表面质量较好。

2. 采用跟刀架和宽刃精车刀赶刀法车削细长圆锥杆

如图2所示细长圆锥杆, 其车削难度包括两方面: 高速车削刚度极差的细长杆和如何使用跟刀架车削圆锥杆。车削细长杆的方法是采用反75°偏刀反走刀, 利

用跟刀架进行高速车削。这里只介绍如何使用跟刀架和宽刃精车刀(见图3)车削细长圆锥杆。

车完细长杆后, 把跟刀架跟在直径5mm的外圆上, 将宽刃精车刀移至跟刀架拖爪的左面, 采用反走刀进行车削细长杆圆锥部分, 从圆锥的大端处对刀, 然后反走刀, 工件圆锥锥度为1:150, 床鞍每走刀进给长度12.5mm时, 中滑板向前移动吃刀量 $a_p=0.0416\text{mm}$, 总的24次吃刀量为1mm。车削好后, 用细平锉把圆锥外圆锉光, 再用砂布抛光即可。此方法不仅可车削上图细长圆锥杆, 还多次用于车削直径几十毫米, 长度约3000mm的圆锥杆, 均获成功。

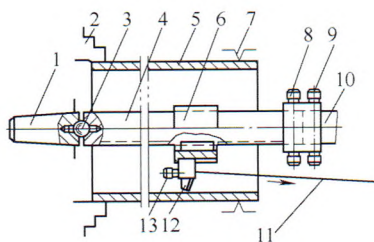


图1 镗大型锥孔的工装

1. 主轴反顶尖 2. 卡盘爪 3. 钢球 4. 刀杆
5. 工件 6. 刀盘 7. 中心架 8. 紧固螺钉
9. 连接套 10. 车床尾座套筒 11. 铁丝
12. 反车刀头 13. 压刀螺钉

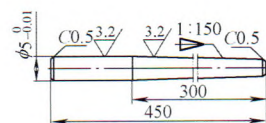


图2 细长圆锥杆

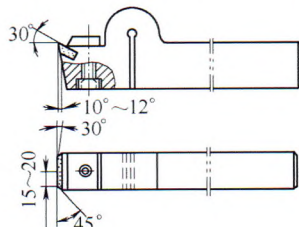


图3 反走刀宽刃精车刀

再研磨前绳槽刀失效模式分析

■ 霍尼韦尔汽车零部件服务（上海）有限公司（200120） 应信喆

摘要：本文主要介绍刀片降本增效工作，通过分析ZT8643SNC绳槽刀失效模式，为刀片再研磨工序前提供理论支持，推进刀具再研磨工作，在不影响产品品质的前提下，极大降低生产运营成本，同时通过一系列参数收集分析工作，为提高再研磨后实际加工成功率打下基础。

以ZT8643SNC绳槽刀片为研究对象（见图1），对其再研磨前后状态进行研究。刀片材质为QM1，是施加了PVD涂层的超硬

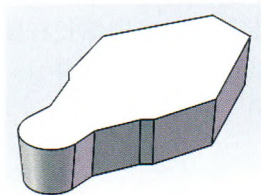


图 1

微粒子刀片，主要加工工件材质为FCD700（日本牌号，对应中国牌号为QT700-2），组织为珠光体+球状石墨，属于脆性材料。

该刀片日常使用量大，单片刀片造价昂贵，在不影响加工性能及产品质量的前提下，使用再研磨刀片能极大地降低制造成本，但在使用过程中发现，在加工参数未发生变化的前提下，加工出的绳

槽有质量问题（波纹或台阶），推测为再研磨后刀片的质量问题，故针对刀片各部位磨损情况及失效模式进行讨论，分析适合刀片进行再研磨工作的情况。

1. 刀片特征分析

QM1即将超硬合金主要成分的WC硬质层细微化至 $1\mu\text{m}$ 左右，将此微粒子超硬合金作为母材，在表面进行PVD（膜厚

3. 用钢丝和滚筒带动车床中滑板移动车削大长圆锥孔

要在车床上车削长度较长和直径较大的圆锥孔，在无靠模装置和小滑板移动长度不够的情况下，可用钢丝和滚筒带动中滑板丝杆转动，使中滑板匀速移动来车削锥孔，如图4所示。

（1）计算钢丝滚筒直径。已知钢丝直径 d ，中滑板丝杆螺距 P ，工件锥孔斜角 α ，则 $D = \frac{P}{\pi \tan \alpha} - d$ （mm）。

（2）安装钢丝滚筒。车好钢丝滚筒后，在内孔插好键槽，将中滑板刻度盘卸下，把钢丝滚筒安装在此处。

（3）车锥孔。车削锥孔前，先把锥孔粗车成小端直径。再用小滑板和床鞍把刀头移至工件左端车削的位置，把钢丝在滚筒上绕一圈后，用固定支架把钢丝两端拉紧，采用小滑板吃刀，刀具从锥孔小端向大端反走刀，以克服中滑板丝杠和螺母的间隙。第一次走刀完成后，刀具要返回到锥孔小端走刀位置，拉紧钢丝两端，用小滑板吃刀，进行第二次走刀，直至把锥孔车削至图样要求尺寸。通过多次实践，只要钢丝滚筒直径和钢丝直径测量、计算和制造精确，采用此车出的锥孔，不仅锥度好，且表面粗糙

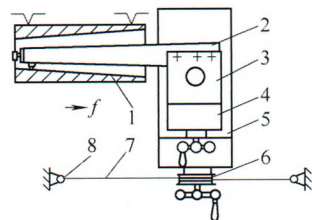


图4 利用钢丝和滚筒车削圆锥孔

1.工件 2.刀杆 3.方刀台 4.小滑板
5.中滑板 6.钢丝滚筒 7.钢丝 8.钢丝固定架
度值可达 $R_a=3.2\mu\text{m}$ 。

4. 结语

以上三种车削方法，简而实用，可解决这类圆锥工件车削问题。

参考文献：

[1] 郑文虎. 机械加工技术经验[M]. 北京：国防工业出版社，2015.

MW（收稿日期：20170512）