



锻造齿轮轴断裂的失效分析

■ 朱杰

摘要: 通过对锻造齿轮轴失效分析,找出产品中的缺陷,为以后生产质量控制,提高产品质量积累重要的经验,具有重要的生产指导意义。

关键词: 锻造齿轮轴;失效分析;质量控制

我公司为客户生产制造的240t起重机减速机,在使用6年后,齿轮齿部及轴的变截面轴径台阶处发生断裂,齿轮材料为42CrMo,热处理方式为调质处理(淬火+回火),主要生产工序:锻造毛坯→粗车→粗开齿→调质热处理→精车→滚齿等。为评定生产责任及提高产品过程质量监督,特对该齿轮轴进行了失效分析,确定开裂性质及产生原因。

1. 失效分析

(1) 宏观分析 由齿轮轴断裂位于齿部及轴径的变截面台阶处,断面呈锥形,深入齿端内部,轮齿部位也有大块开裂。断口分析表明:断裂起源于工件内部,属由内而外脆性断裂,如图1所示。

(2) 化学成分分析 材料化学成分检测分析,看到Mo含量为0.14%略小于要求值的0.15%,考虑到一定的偏差范围,也在合格范围之内。结果表明,42CrMo材料成分符合要

求,具体数据如表1所示。

(3) 低倍试验分析 做齿轮径向全截面低倍热酸浸试验,结果如表2所示。

从试面上可见,整个试面除边缘20mm一圈外,有严重的粗大枝晶偏析;从边缘到内部可见大量细针眼状缺陷,应为非金属夹杂物在横向面上的体现;截面上R/2半径范围内有十余条锯齿状连续小裂纹,最长约8mm。试验结果表明,锻件偏析严重,均

匀性、纯净性差,内部有多条裂纹,锻件质量不合格,如图2所示。

(4) 显微组织分析 做齿轮轴轴身从外到内微观试验,结果如表3所示。

可以看到,钢中有大量的粗大未变形硫化物夹杂和聚集分布的氧化物夹杂。结合低倍情况,钢中夹杂物级别虽在合格范围内,但纯净度较差。表面组织正常调质热处理过程正常;但基体组织偏析严重,



图 1

表1 检测结果 (%)

C	Mn	S	P	Si	Cr	Mo
0.43	0.58	0.013	0.021	0.30	1.00	0.14

依据标准: GB/T 20123—2006、GB/T 20125—2006

表 2

项目	一般疏松/级	中心疏松/级	区域偏析/级	点状偏析/级	缺陷
结果	1.5	1.5	1.0	1.0	有

晶粒度不够均匀。

取低倍试片上小裂纹进行微观裂纹分析，可以看到裂纹曲折、断续，沿晶分布，旁边有少量夹杂相伴，裂纹旁组织无变化，具有白点裂纹微观形貌，如图3所示。

(5) 力学性能试验和硬度测试 对齿轮轴轮齿近表面显微硬度测试，硬度值（HBW）为：302.73、305.59、303.13，硬度值高于图样中302~341HBW中最低值要求。

做工件力学性能试验，可以看到其中： R_{eL} 值为585MPa，小于要求值700MPa； KU 值为32J，小于规范中的要求值50J；工件力学性能不符合要求。

2. 分析讨论

齿轮轴材料为42CrMo中碳合金钢，材料成分符合要求。钢中有大量的粗大未变形硫化物夹杂和聚集分布的氧化物夹杂；从边缘到内部可见大量细针眼状缺陷，应为非金属夹杂物在横向面上的体现；结合高低倍观察，可以说明钢中纯净度较差，同时表明锻件变形不足，夹杂物未变形。

齿轮轴低倍截面整个试面除边缘20mm一圈外，有严重的粗大枝晶偏析，对后续热处理效果造成了很大影响，造成了组织的偏析、晶粒的不均匀，降低了材料的力学性能；在低倍试片上从边缘到内部可见大量细针眼状缺陷，应为非金属夹杂物在横向面上的体现，也破坏了基体的连续性和致密性，降低了材料的力学性能。

截面上 $R/2$ 半径范围内有十余条锯齿状连续小裂纹，从低倍酸浸形貌到宏观断口形态再到微观组织形态，可以确定小裂纹为白点裂纹。白点裂纹产生的原因，通常是钢中氢含量较高和内应力较大共同作用的结果。白点裂纹破坏了钢材内部连续性，含有白点的钢材，其伸长率、断面收缩率和冲击初度都急剧下降，所以

白点属于钢中不允许的缺陷。

齿轮轴断裂源于内部，由于锻件本身存在严重质量问题，锻件致密性差、均匀性差、纯净度差，存在不同方向分布的白点裂纹缺陷，造成锻件性能指标差，内部不连续。在长期的使用过程中，在内部裂纹处产生应力集中，进而扩展，达到材料性能极限后，快速脆裂，导致断裂。

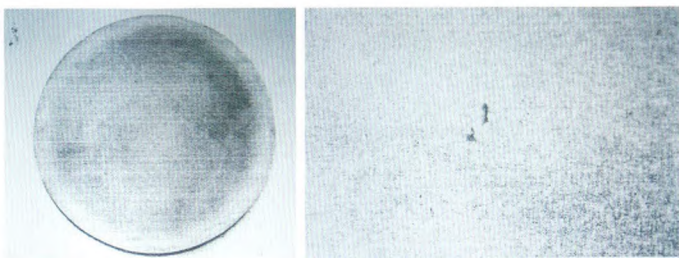


图 2

表 3

	非金属夹杂/级					显微组织	晶粒度/级
	A	B	C	D	Ds		
表明	2.5S	2.0S	1.0	0.5	2.5	索氏体+贝氏体	7.0，部分5.0
$R/2$	2.5S	1.5S	0.5	0.5	2.0	贝氏体+铁素体+珠光体	6.5，部分5.0
心部	2.5S	2.0S	1.0	0.5	2.0	贝氏体+铁素体+珠光体	6.5，部分5.0

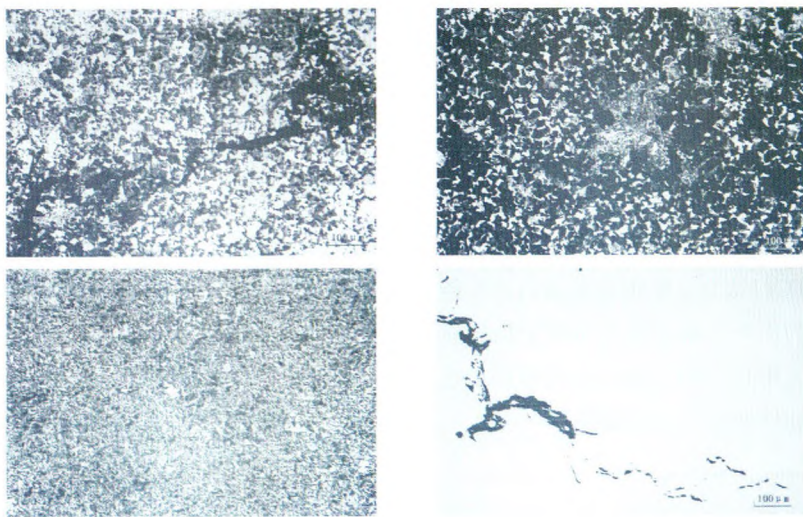


图 3

3. 结语

齿轮轴材料成分符合要求。齿轮轴锻件致密性差、纯净度差、均匀性差，内部存在多条白

点裂纹、晶粒粗大、组织偏析，显著降低了材料力学性能，锻件严重不合格。

此次齿轮轴断裂说明我公司

锻造与热处理工艺对TC11合金显微组织和力学性能的影响

魏丽, 李晓婷, 封嗣虎, 仲惟光, 杨恩超

摘要: 研究了不同锻造加热温度、热处理温度对TC11合金显微组织和力学性能的影响。结果表明, $T_{\beta}-10^{\circ}\text{C}$ 锻造 ($T_{\beta}-30^{\circ}\text{C}$, 100min, 风冷+ 530°C , 360min, 空冷) 热处理后可获得等轴 α 相含量为5%~10%的双态组织, 这种组织具有较好的综合力学性能, 室温抗拉强度达1105MPa, 断后伸长率达15%, 冲击初度达45J。

关键词: TC11合金; 锻造; 热处理; 显微组织; 性能

TC11钛合金属于马氏体型 ($\alpha + \beta$) 两相热强钛合金, 是一种重要的航空和宇航材料, 通常采用 $\beta / (\alpha + \beta)$ 转变点以下 $30\sim 50^{\circ}\text{C}$ 加热变形的常规锻造。航天用某TC11钛合金锻件技术条件中规定, 锻件的室温抗拉强度不小于1060MPa。而常规锻造生产的TC11钛合金锻件达到一定尺寸后, 整体热处理获得的室温抗拉强度很难满足该指标要求, 从而致使无法向客户交付合格的锻件。鉴于此, 本文研究近 β 锻造加热温度、退火—热处理温度对TC11钛合金组织和室温力学性能的影响, 研究成果可用于指导航天用TC11钛合金锻件的最佳锻造和热处理工艺的制订。

的锻件把关仍需加强, 锻件对产品的质量至关重要。建议从源头冶炼开始控制, 如对炉料烘烤、冶炼时充分沸腾、采用真空除气技术; 锻造过程严格把关, 比如高温下锻造加快扩散过程、增加

一、试验材料与内容

1. 试验材料

试验采用西部钛业提供的 $\phi 145\text{mm}$ TC11合金棒材, 其化学成分 (质量分数, %) 如表1所示, 用金相法测得的合金相变点温度为 1000°C 。棒材经常规锻

造成尺寸为 $\phi 265\text{mm} \times 100\text{mm}$ 的试验用中间饼坯。

2. 试验内容

(1) 锻造 将试验用的2件中间饼坯 (尺寸均为 $\phi 265\text{mm} \times 100\text{mm}$) 在40MN螺旋压力机上分别按表2中的锻造

表1 棒材化学成分 (质量分数) (%)

元素	Al	Mo	Zr	Si	杂质				
					Fe	C	N	H	O
含量	6.58	3.42	1.62	0.23	0.03	0.018	0.00831	0.00378	0.112

表2 锻造工艺参数

试样编号	1	2
锻造加热温度/ $^{\circ}\text{C}$	$T_{\beta}-10$	$T_{\beta}-20$
变形程度 (%)	30	30
锻后冷却方式	水冷	水冷
锻后饼材尺寸/mm	$\phi 316 \times 70$	$\phi 316 \times 70$

锻粗工序提高锻造比、锻后及时装炉退火; 严格把关锻件超声波检测等。通过严格控制提高产品质量、减少损失。

参考文献

[1] 张彦敏. 锻造工工作手册[M].

北京: 化学工业出版社, 2009.

作者简介: 朱杰, 太原重型机械股份有限公司。