

半浮式后桥半轴 断裂原因分析

□ 江西江铃底盘股份有限公司/姜致强 万熊飞 谢建林

某半浮式后桥总成在试验场进行绕8字试验时，后桥半轴在法兰根部出现断裂故障，通过对故障件进行尺寸、材料、性能各方面检查，并结合CAE受力分析，找出其根本原因，然后重新制定了改进方案，解决半浮式半轴因结构限制（半轴轴承到轮胎中心距离小）使半轴法兰根部圆弧处半径过小而造成圆弧应力过大，半轴断裂的安全隐患。

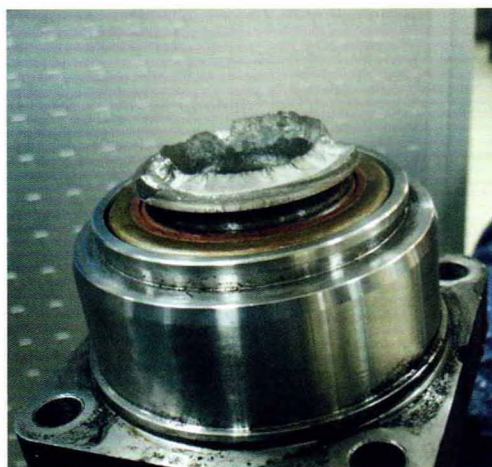


图1 车辆绕8字试验

半轴断裂原因分析

1. 试验路况

车辆绕8字试验是美国福特汽车公司专项试验标准之一，该试验是考核轮毂、轮毂轴承、轮胎、转向系零部件、前后悬架零部件的可靠性，同时考核前、后桥密封件的密封性。

车辆绕8字试验是在车辆满载、50m×50m正方形的水泥铺装路面上进行的。试验要求：沿半径24m的圆以40km/h的车速左转一圈，连续做10次；沿半径24m的圆以40km/h的车速右转一圈，连续做10次；以25km/h的车速绕8字，如图1所示连续做10次，作为一个大循环。重复上述试验，共完成1 000个大循环为止。

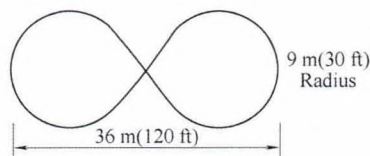


图2 半轴断裂图片

后桥是汽车中重要部件，半轴是后桥中的关键零部件，其性能的好坏直接影响整车的使用性能，并有可能带来安全隐患。半轴根据其受力状况的不同可分为半浮式、3/4浮式和全浮式三种。其中半浮式半轴除传递转矩外，还要承受车轮传来的垂向力、纵向力及侧向力产生的弯矩，由此可见，半浮式半轴所承受的载荷较复杂。随着整车承载负荷不断加大，对半浮式半轴的承扭及承载要求也越来越高，并且随着轮边结构越来越紧凑，对半浮式半轴的结构及尺寸要求越来越高；因半轴的结构及相关尺寸设计、热处理不当引发的半轴断裂损坏，进而导致汽车行驶时半轴带轮胎脱出的事故时有发生，严重威胁乘员的生命安全。

2. 试验故障现象及原设计

该半浮式后桥搭载在整车上进行绕8字试验时，左轮半轴断裂，轮胎飞出。样车累计完成循环数640个，其断口位置为 $\phi 56\text{mm}$ 轴承座油封颈与法兰盘圆弧接口处，断面不规整，半轴断裂图片如图2所示。



3.故障件分析

对故障件进行材料成分、金相、硬度、尺寸、粗糙度等项目进行检测，符合图样及相关标准要求；对断口进行扫描电子显微镜及能谱仪检测，样品未见明显组织缺陷，样品成份正常；对半轴进行探伤检测，无裂纹及锻造缺陷；对半轴各台阶处进行检测，无尖角而导致应力集中的问题。

4.半浮式半轴受力分析

该轻型载货汽车后桥是半浮式的，半轴除传递转矩外，还要承受车轮传来的垂向力、纵向力（驱动力或制动力）及侧向力所引起的弯矩。轻型载货汽车车绕8字试验行驶时，后车轮承受的垂向力，行驶中的滚动阻力，以及转弯时产生的侧向力。在极限位置时，忽略滚动阻力，半轴只受弯矩；侧向力 Y_2 最大时，其最大值发生于侧滑时为 $Z_2\phi_1$ ，侧滑时轮胎与地面的侧向附着系数 ϕ_1 在计算中取1.0，没有纵向力作用。

5.CAE受力分析

- (1) 使用软件：前处理：ANSA13，求解器：ABAQUS6.9。
- (2) 模型:加载点坐标： $X=-712.5\text{mm}$ ， $Y=0\text{mm}$ ， $Z=0\text{mm}$ ；轴承中心点坐标： $X=-666.2\text{mm}$ ， $Y=0\text{mm}$ ， $Z=0\text{mm}$ 。
- (3) 边界条件：忽略驱动力和车轮滚动阻力。当车辆做8字回转试验时，车辆处于匀速行驶状态。车辆驱动力主要用于克服车辆行驶时的车轮滚动阻力，其折算到加载点的力和力矩相对于其他方向的载荷较小，忽略不计。车辆按22m半径，时速40km/h回转时，车轮受力

状态复杂，需做假设。假定车辆处于最大侧滑状态，后轴重量全部转移到外圈车轮上，则有：外圈车轮垂向反力= $1801\text{kg}\times9.8=17649.8\text{N}$ 。假定外圈车轮的附着系数为1，则有：外圈车轮侧滑阻力= $17649.8\times1=17649.8\text{N}$ ，折算到加载点的合成力矩=侧滑阻力 $\times342$ -垂向反力 $\times46.3=5.22\text{E}6\text{ N}\cdot\text{mm}$ 。

(4) 材料属性（见表1）。

表 1

	屈服强度	抗拉强度
40Cr调质	≥785	≥980
40Cr中频淬火	≥1077	≥1394

(5) 评价指标—参考已量产半轴绕8字状态下失效部位应力（568 MPa）。

(6) 故障件分析——半轴绕8字状态下失效部位的应力。轴承座油封挡到法兰端面的圆角为R5（已淬火），失效部位应力：924MPa，计算结果表明圆角过小是半轴失效的主要原因。

改进方案及验证

1.改进方案选择

经过理论分析及CAE受力分析可知，后桥半轴轴承座油封挡与法兰端面圆角过小，造成应力集中，是导致车辆在绕8字试验过程中后桥半轴断裂的根本原因。

表2列举了降低轴上应力集中的主要措施。

结合该后桥实际装配情况改进

表2 降低轴上应力集中的主要措施

	简图	措施	备注
圆角		加大圆角半径 $R/d>0.1$ 减小直径差 $D/d<1.15\sim1.2\text{mm}$	R需要达到R15mm才能满足要求，没有结构空间
		加入凹圆角	R不需要很大（R12mm），有结构空间
		加退刀圆角	不适用于该部位
		加大圆角半径，设中间环	不适用于该部位

方案如下：

(1) 半轴上油封到法兰端面的倒圆由R5加大为R12（结构空间不足，挖内凹圆角）。

(2) 半轴止口和窝孔外移，保证离窝孔壁厚 $\geq 18\text{mm}$ （保留淬火）。

(3) 淬火区域，要求淬到内凹圆角内，超过 $\phi 87\text{mm}$ 范围。

2.改进后分析结果

采用以上改进方案时，半轴失效部位应力为492MPa（故障件应力924MPa），应力下降显著，且满足该后桥的紧凑装配要求。

实践经验：静应力计算时，如计算应力小于屈服强度的0.6~0.7

倍（ $1\ 077 \times 0.6=646$ ），疲劳现象很难发生。

3.试验验证

某轻型载货汽车4×4汽油和柴油各1台重新装配了改进后的半轴后桥，在试验场进行绕8字试验，2台车都完成了该试验，并顺利通过。对试验后桥进行拆解分析，半轴、轴承等相关零部件未见异常。同时该车型后桥也通过了45 000km耐久验证，对试验后桥同样也进行拆解分析，半轴、轴承等相关零部件未见异常。

结语

本文详细对一种轮边结构紧

凑且强度要求较高的半浮式后驱动桥半轴，在进行在绕8字试验过程中出现的半轴断裂问题进行了原因分析，结合有关理论知识对半轴进行了理论分析及相关CAE计算，制定了改进方案。结果表明，汽车绕8字试验，半轴不仅承受转矩，而且承受弯矩，在结构空间不足的情况下，可改进半轴法兰根部圆弧，使其凹入半轴法兰面内，保证了圆弧半径，并且为了保证离窝孔壁厚加长半轴止口，中频淬火区包含内凹圆弧（端）面。降低圆弧处应力，提高半轴高度，降低半轴断裂风险。该改进方案可为今后的后桥半轴设计提供有力的依据。 **AUTO1950**

汽车工艺师 2017年 第6期 广告目次 Advertisement Catalogue

单位名称	查询编号	位置
汽车工艺师	6027	封面
SMALLEY钢圈有限公司	8086	封二
金属加工APP	8686	封三
浙江三维大通冷挤压有限公司	1739	封底
株洲钻石切削刀具股份有限公司	1512	1
第三届中德制造业文化交流会	8666	2
第三届汽车工艺创新发展论坛	0088	3
青岛金诺国际会展有限公司	6004	4