

变速箱摩擦片断裂原因分析及改善措施



扫码了解更多

■ 李若国, 张庆武, 董道智

摘要: 以某型号推土机的变速箱摩擦片出现的早期断裂为案例, 对故障件的失效状态、断口的宏观和微观特征进行分析, 推断摩擦片早期失效的原因, 提出了预防热处理缺陷的有效措施。

关键词: 摩擦片断裂; 过热特征; 晶粒粗大; 预防措施

推土机主要在湿地、沙漠、矿山、大坝等野外工作, 工况恶劣, 具有负荷大、冲击强、持续工作时间长等特点。目前, 推土机大多采用行星式动力换挡变速箱, 具有传递转矩大、传动比高、结构紧凑、输入和输出能实现同轴等优点。

摩擦片是离合器的关键零件, 不仅要求摩擦复合材料黏结强度高、耐磨性好, 而且要求芯板韧性好、耐冲击强。为此, 摩擦片工艺过程复杂, 芯板需要进行调质、淬火等热处理工序, 技术要求高。

本文以摩擦片早期断裂故障为案例, 通过对故障件失效形式、断口特征等方面的检查与分析, 借助光谱元素测量仪、蔡司显微镜、显微硬度计等仪器, 对故障件的化学成分、断口的微观特征、金相组织、硬度及硬化层等方面的检测, 最终找到断裂的原因, 然后通过芯板淬火工艺优化及对热处理过程的质量管控, 排除该故障。

1. 故障信息

(1) 工况信息 某型号推土机在内蒙古施工, 主要用于太阳能热风发电站的基建工作, 推平沙丘和沟壑, 平均每天工作时间约14h。该车在工作1600h左右时, 变速箱内部出现异响, 服务人员检查发现变速箱内部摩擦片断裂。

(2) 失效形式 故障件的断裂状态如图1所示, 裂纹从摩擦片的花键根部呈放射状延至外沿, 出现贯通性整体断裂, 裂开的两部分断口吻合, 无碎片、颗粒等脱落。从铜基摩擦材料的状态看, 润滑油槽清晰, 无明显的磨损、脱落、烧结等异常状态, 由此判定, 摩擦片断裂不是由于超负荷传递转矩造成的。



图1 摩擦片断裂形式

图2是断口的宏观状态, 断口齐平, 呈直线状态, 并且无塑性变形, 断面处的摩擦材料完好, 无损失、脱落等状态。由此判定芯板断裂为脆性断裂。

由摩擦片的另一处故障点图3可看出, 微裂纹起源于摩擦片的花键根部, 工作时摩擦片不断地结合、分离, 在旋转扭矩和交变应力的作用下, 裂纹逐步增大



图2 断口宏观状态



图3 摩擦片裂纹源

并逐渐向外延伸，直至出现整体性断裂。

2. 故障原因查找与分析

(1) 材质化验 摩擦片芯板的材质是45钢，整体调质后，对花键的表面进行高频感应淬火。将摩擦材料在平面磨床上去除后，取试样如图4所示，依据国标《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法》(GB/T4336—2016)对芯板材质进行化验，结果如表1所示。

由表1可知：齿轮的化学成分C、Si、Mn、Cr等含量符合标准。由此推断，原材料合格，不是造成摩擦片早期断裂的主要因素。

(2) 芯板硬度检验 将故障件在电火花切割机上取样，如图5所示。在温度20℃、湿度50%的条件下，根据国标《钢件渗碳淬火回火金相检验》(GB/T25744—2016)对硬度、淬硬层深度进行检查。花键的齿部硬度要求 $\geq 40\text{HRC}$ ，实测54.8HRC，硬度合格。

用4%硝酸酒精溶液腐蚀试样，花键淬硬层要求4.5~



图4 摩擦片芯板材质化验取样

9.0mm，实测6.0mm，淬硬层深度合格；齿根部淬硬层深度要求0.7~2.5mm，实测值为0.9mm。

由此判定，花键的硬度和淬硬层深度等符合图样要求，不是造成摩擦片早期断裂的主要因素。

(3) 非金属夹杂物检验 在4XC金相显微镜下检测非金属夹杂物的含量，如图6所示，依据《钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法》(GB/T 10561—2005)，芯板中非金属夹杂物的含量如表2所示。从结果可看出，原材料中硫化物、氧化铝等非金属夹杂物含量符合技术要求，不是发生脆性断裂的主要原因。

(4) 脱碳层深度检验 利用光学显微镜，观察故障件花

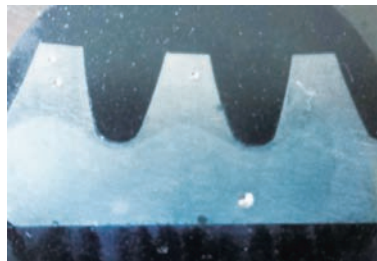


图5 摩擦片硬度及硬化层检查样块

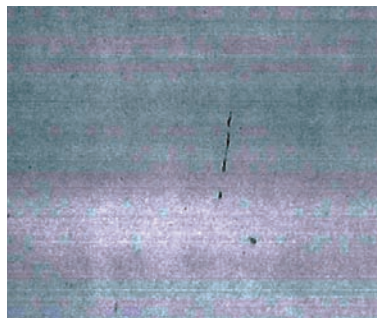


图6 非金属夹杂物 (100×)

键齿的脱碳层深度，如图7所示。采用测试5点计算平均值法，单侧脱碳层的深度为0.03~0.07mm，在技术要求 $\leq 0.1\text{mm}$ 的范围内，没有严重的脱碳特征。

(5) 原因分析 依据《金属显微组织检验方法》(GB/T13298—2015)对试样进行检验，微观组织形态如图8所示，花键的金相组织为回火马氏体，晶粒度8级，金相组织粗大，晶界变黑，有严重的沿晶裂纹，并且有过热的特征，摩擦片早期断裂是脆性过大引起的芯板脆性断裂。

通过故障件的生产批次号，对摩擦片的淬火工序进行追溯。作业基准书中，淬火温度要求845℃。根据操作者记录，在对加热炉进行设备检点时发现，温度显示仪表出现故障，仪表温度显示为设定温度845℃，而通过校核实际温度已达到950℃，远高于 A_{c3} 温度，造成芯板过热，从而引起奥氏体晶粒粗化。粗

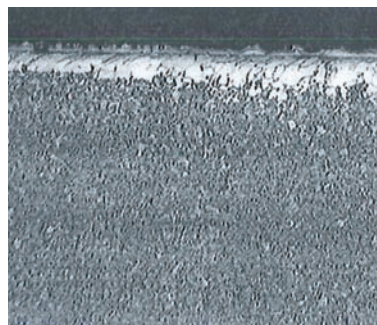


图7 脱碳层深度 (100×)

表1 芯板化学成分 (质量分数) (%)

元素	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu
标准值	0.42~0.50	0.17~0.37	0.50~0.80	≤ 0.035	≤ 0.035	≤ 0.25	≤ 0.030	≤ 0.25
测量值	0.420	0.250	0.650	0.009	0.012	0.015	0.009	0.018

表2 非金属夹杂物检测

非金属夹杂物	细系	粗系
A(硫化物类)	1.0	0.5
B(氧化铝类)	1.0	< 0.5
C(硅酸盐类)	< 0.5	< 0.5
D(环氧化物)	1.0	< 0.5

大的奥氏体晶粒存在, 导致芯板的强度和韧性降低, 力学性能下降, 脆性转变温度升高, 在淬火时, 由于芯板为薄片形状, 花键根部应力集中, 增加了淬火时裂纹的倾向, 导致在花键根部出现微观裂纹。工作过程中承受交变应力和冲击力, 经过一定时间后, 造成摩擦片芯板的早期断裂。

3. 工艺改善及预防措施

(1) 工艺改善 对库存的同批次淬火的芯板取样抽检, 金相组织存在相同特征, 为了避免装机后出现早期断裂的隐患, 对同批次淬火处理的件进行标识、隔离。为了最大限度地降低生产成本, 我们进行了反复试验, 在不同的温度下, 将摩擦片芯板进行退火、正火或高温回火, 使粗大晶粒重新奥氏体化, 晶粒得到细化。随后, 再对芯板加热至 A_{c3} 以上 $30 \sim 50^\circ\text{C}$ 进行淬火, 经检验, 淬火后金相组织马氏体细小均匀, 晶粒度为马氏体4级, 表面硬度56HRC, 心部硬度37HRC, 达到图样技术要求。通过样件试装及市场验证, 工艺改善后, 摩擦片的强度、韧性等力学性能提升, 外部市场上再未出

现芯板断裂故障。

(2) 预防措施 热处理工序是摩擦片生产过程中的关键和重要工序, 同时它具有批量大的特点。为了最大限度地减少不合格品的出现, 需要定期对设备进行检查, 特别是温度显示仪、湿度仪表等仪表类部件。同时, 对操纵人员的专业技能、人员变更、岗前培训等方面加强管理。另外, 在热处理工序的工艺文件中将加热温度、保温时间、冷却方式等工艺参数进行完善和固化。

4. 结语

通过对摩擦片早期断裂故障的失效特征分析, 并借助光谱元素测量仪、蔡司显微镜、显微硬度计等仪器, 对化学成分、断口的微观特征、金相组织、硬度及硬化层等方面进行检测, 确定花键的齿面金相组织晶粒粗大, 存在过热特征, 淬火时温度过高是造成故障的主要原因。

(1) 在淬火工序中, 因加热炉设备温度仪表失灵、传感器损坏等造成显示的参数与实际不符时, 需要对该批工件进行金相组织、硬度等分析, 对有异常特征如过烧特征、过热特征、欠热


特征等应及时进行隔离, 不能心存侥幸、盲目装机。针对不同的状况, 通过反复试验如中间增加退火、正火或高温回火等进行改善和验证, 达到技术要求后方可装机。

(2) 热处理工序是机械零件的关键工序, 具有批量化的特点。因此, 提前预防热处理缺陷对于提高产品质量、降低不合格率和降低生产成本尤为重要。从人、机、料、法、环等方面要定期检验, 对加热炉的温度仪表、操纵者专业技能、人员变动、岗前培训等方面的管理和监控尤其重要。


参考文献:

- [1] 李若国. 一种装载机用液力变速器的研究[D]. 济南: 山东大学, 2015: 12-16.
- [2] 陈吉祥, 孙守猛, 李若国. 推土机用薄片齿轮断裂分析及热处理工艺优化[J]. 工程机械与维修, 2017(12): 94-95.
- [3] 陆凌凯, 曹欢玲, 许小锋. 45钢正常温度淬火和过热、欠热淬火的组织硬度试验[J]. 科教导刊, 2016 (9): 44-45.
- [4] 赵程, 杨建民. 机械工程材料[M]. 北京: 机械工业出版社, 2003: 77-80.
- [5] 李若国, 陈吉祥, 孙守猛. 动力换挡变速器齿轮失效分析及改善对策[J]. 工程机械, 2018, 49 (2): 42-46.

作者简介: 李若国、张庆武、董道智, 山推工程机械股份有限公司。

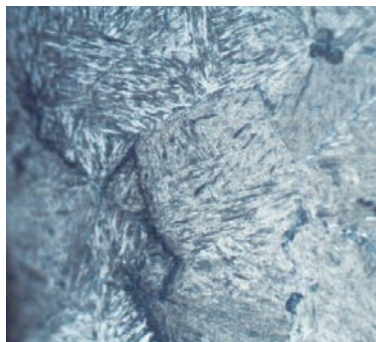

(a)

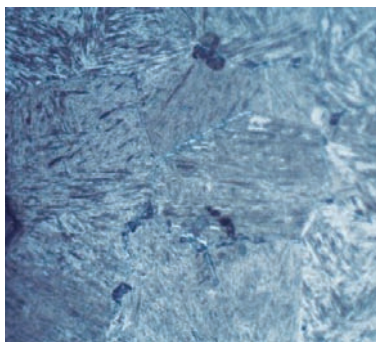

(b)

图8 齿部沿晶裂纹状态 (500×)

MW 20180412