

柱塞渗氮工艺的确定

张宇庆

辽宁省抚顺市抚东机械厂 辽宁抚顺 113105

摘要：制定了38CrMoAlA钢渗氮处理的工艺参数，根据产品的技术要求进行渗氮工艺参数的选择、分析，并通过生产实践，逐步确定材料为38CrMoAlA钢柱塞渗氮处理的工艺方案。

关键词：柱塞；渗氮处理；渗氮温度；保温时间；氮分解率

1 序言

钢铁零件在活性氮介质中，一定温度和保温时间下，使其表面渗入氮元素的工艺过程，叫做渗氮。渗氮和渗碳虽然都是强化零件表面的化学热处理，但它们有显著的差别。

渗氮与渗碳相比有如下优点：

- 1) 渗氮表面具有高硬度和高耐磨性。
- 2) 具有高的残余压应力。
- 3) 渗氮工艺温度低，工件变形小。
- 4) 具有良好的抗蚀能力。

由于渗氮具有上述特点，因此得到了广泛应用。本文论述的柱塞（见图1）就是要求高硬度、高耐磨性及高尺寸稳定性的一种零件。

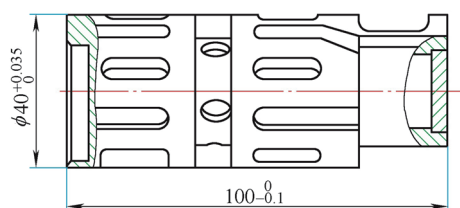


图1 柱塞

柱塞是某机构中的关键部件，产品在加工过程中，热处理工艺方案的选择直接影响产品的热处理质量，而热处理质量的好坏，也影响了机构运行状况的稳定性，最终会影响运行系统的使用寿命。

2 问题的提出

柱塞部件材料为38CrMoAlA钢，其化学成分见表1^[1]。

表1 38CrMoAlA钢化学成分（质量分数）（%）

C	Mn	Cr	Mo	Al
0.35~0.42	0.30~0.40	1.35~1.66	0.15~0.25	0.35~0.42

该零件要求进行渗氮处理，硬度 $\geq 700\text{HV}$ ，渗氮层深度 $0.3\sim 0.6\text{mm}$ 。在生产过程中，渗氮层深度设定在 $0.4\sim 0.6\text{mm}$ 。那么，如何制定工艺参数才能保证达到图样要求，尤为重要。

3 热处理方案

根据零件材料，渗氮工艺初步确定选用二段气体渗氮法：即零件随炉缓慢升温，在 200°C 保温2h，然后升温至 525°C ，保温 $18\sim 25\text{h}$ ，缓慢升温至 540°C ，保温 $22\sim 30\text{h}$ ，再随炉缓慢升温至 560°C ，保温 $3\sim 4\text{h}$ 进行退氮处理，最后随炉冷却至 $< 200^\circ\text{C}$ 出炉空冷。炉温降至 200°C 时，关闭氮气的进气阀门，打开氮气的进气阀门。

根据零件的技术要求及生产实际，采用的设备为RN-75-6气体渗氮炉。

(1) 加热温度 加热温度分别设定为 525°C 、 540°C 、 560°C ，理由是确定渗氮温度时，应综合考虑温度对渗氮层表面硬度、渗层深度及变形量的影响，同时还要考虑不影响零件心部的力学性能，渗氮温度必须低于调质回火温度。若渗氮温度过低，渗氮速度慢，为了达到一定的渗氮深度则需延长保温时间，同时导致零件表面不能吸收足够的活性氮原子，硬度不高，故渗氮温度选择在 $500\sim 560^\circ\text{C}$ 。

(2) 加热方式 选择随炉温加热，加热介质选

择氮气。

(3) 保温时间 保温时间分别选择18~25h、22~30h、3~4h,理由是渗氮温度一定时,渗氮保温时间的确定主要取决于所要求的渗氮层深度。随着渗氮时间的延长,渗氮层的深度不断增加并呈抛物线规律变化,即开始增加的速度快,随着时间的延长,渗氮层深度增加得越来越慢,过长的渗氮时间对提高渗氮层深度效果并不明显。因此,在较低的渗氮温度下,要想得到较深的渗氮层是不可能的,只有提高渗氮温度,才能得到较深的渗氮层。渗氮保温时间是一个受多种因素影响的工艺参数,一般要通过生产实践摸索,才能正确地确定。根据经验表明,当渗氮层深度<0.4mm时,平均渗氮速度为0.015~0.02mm/h;当渗氮层深度在0.4~0.7mm时,平均渗氮速度为0.005~0.015mm/h;渗层越深,渗速越慢^[2]。

(4) 氨分解率 氨分解率分别选择18%~35%、45%~65%、≥75%,理由是氨分解率高低直接影响着零件表面吸收氮的速度。分解率过高,炉气中氮和氢所占的体积大,零件表面吸附大量的氢,将妨碍零件表面对氮的吸收,使表面氮浓度降低,渗氮层硬度及深度减小;如果分解率过低,大量的氨来不及分解,提供的活性氮原子太少,也会降低渗氮速度^[3]。

因此,为了使渗氮层的硬度梯度变得尽可能平缓,应增加渗氮层的深度,在渗氮前期,用较低的氨分解率(18%~35%)。此时零件表面迅速吸收了大量的氮原子,提高了零件渗氮表面的氮浓度,从而形成了弥散度大的渗氮物,以提高零件表面的硬度;渗氮的第二阶段可提高氨分解率(45%~65%),使炉气中活性氮原子得到稀释,表层的氮浓度不至于进一步提高,而且还使氮原子不断地向内层扩散,增加了渗氮层的厚度。

为了降低渗氮层的脆性,在渗氮结束前,将炉温升至560~570℃、保温3~4h进行退氮处理,使氮原子能够继续向内层扩散,以降低表面的氮浓度。此时可将氨分解率控制在75%以上。渗氮温度和氨分解率的合适范围见表2。

(5) 冷却方式 选择炉冷至<200℃出炉空冷。随炉降温阶段,仍然需要继续供给氨气,并保持渗氮炉内有一定的正压,防止空气进入使零件表

表2 渗氮温度和氨分解率的合适范围

渗氮温度/℃	500	510	525	540	600
氨分解率(%)	15~25	20~30	25~35	35~50	45~60

面产生氧化。

(6) 冷却介质 选择氮气、空气。

(7) 热处理后的检验方式 检验的项目主要是渗氮层深度、化合物层和扩散层,检验方法分为金相法、硬度法和断口法。我们选用的是金相法,并按GB/T 11354—2005《钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验》中的规定内容进行了检验。

渗氮层硬度的检验:由于渗氮层薄且硬度高,因此对表面硬度的检验一般采用维氏硬度计。

渗氮层脆性检验:按维氏硬度压痕边角碎裂程度分为5级。应在随炉试样表面进行检验,按GB/T 11354—2005《钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验》中重要零件≤3级的规定进行检验。

4 工艺曲线

通过生产实际,重新调整了渗氮工艺参数,制定了新的渗氮工艺,如图2所示。按照设定后的工艺参数进行了生产,零件的各项指标均能满足图样要求。

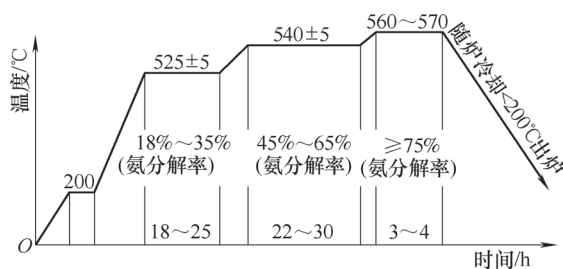


图2 渗氮工艺曲线

在操作中还需要注意:

1) 零件不需要渗氮的部位应进行防护,表面镀锡是一项很好的防护措施。锡不溶解氮原子,锡的熔点低(232℃),在渗氮温度下,锡层虽然会熔化,但锡依靠表面张力的作用,可在零件表面形成一层薄的保护膜,吸附于零件表面上,故镀锡层能防止氮原子渗入。通过生产实际证明,镀锡层控制在0.004~0.008mm为宜^[4]。镀锡层若<0.004mm,防护层不起作用;镀锡层若>0.008mm,锡容易流

淌到需渗氮的零件表面上,使零件渗氮表面产生软点。

2) 零件装炉前,应仔细清理表面(用汽油或酒精进行擦拭),保证零件表面无氧化皮、油脂及其他污物,以免影响渗氮质量;渗氮过程要严格执行安全守则。尤其注意:通氮后炉内空气未排净前不得点火,否则极易引起爆炸。

3) 根据零件的形状选择合理的工装夹具,工装与绑扎零件的镀锌铁丝必须无锈、无油,镀锌铁丝的锌层用酸洗或用800℃烧除掉。绑扎零件时,零件之间要留出足够的空间,保证炉内气氛的畅通。

5 热处理工艺效果

通过对渗氮温度、保温时间、氮分解率的分析,确定了渗氮工艺参数,并运用到实际生产中,摸索出了渗氮工艺的最佳参数。产品试样经过金相检验,渗氮物组织级别完全符合GB/T 11354—2005

《钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验》中的要求,能够达到二级,脆性检验1级,零件的渗氮硬度控制在780~840HV,渗氮层深度0.45mm,完全符合图样中的技术要求,如图3~图5所示。

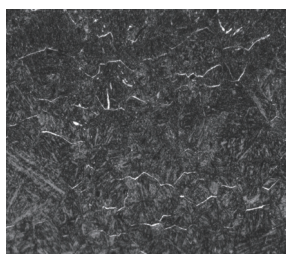


图3 脉状渗氮物组织

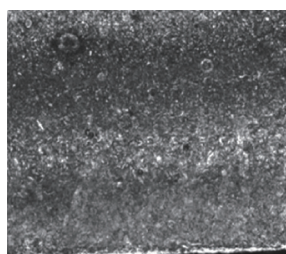


图4 渗氮层深度

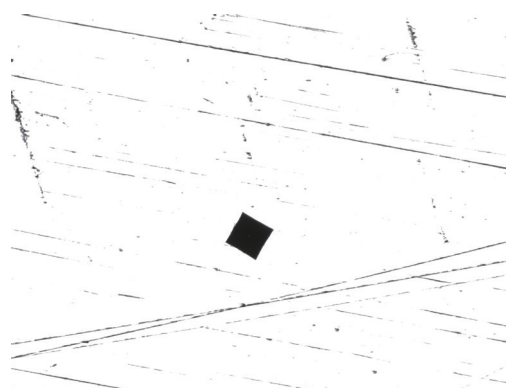


图5 脆性检验

6 结束语

在渗氮生产过程中,热处理技术人员制定工艺后,还要深入到生产现场实时监控。同时,要求操作人员严格控制设备的渗氮温度、氮分解率等工艺参数,并根据生产的实际情况,适时调整各项工艺参数,保证渗氮工艺的正常运行。热处理技术员只有掌握了生产实际情况,才能编制合理、实用的渗氮工艺规程。

参考文献:

- [1] 崔崑.钢铁材料及有色金属材料[M].北京:机械工业出版社,1980.
- [2] 洪班德,等.化学热处理[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1981.
- [3] 安运铨.热处理工艺学[M].北京:机械工业出版社,1988.
- [4] 柳祥训,等.化学热处理问答[M].北京:国防工业出版社,1991.

MW 20201204

《金属加工(热加工)》2021年第4期广告目次

单位名称	查询编号	位置	单位名称	查询编号	位置
易孚迪感应设备(上海)有限公司	1492	封面	北京中孚悦达真空科技有限公司	5378	前彩3
北京金威焊材有限公司	1161	封二	中国国际金属成形展览会	5699	前彩4
昆山京群焊材科技有限公司	5123	封三	埃马克(中国)机械有限公司	5088	前彩5
天津天高感应加热有限公司	1943	封底	易格斯	1298	前彩6
伊达新技术电源(昆山)有限公司	1925	前彩1	第二届“田心杯”轨道交通金属加工技术征文	8000	Ⅲ
应达工业(上海)有限公司	1127	前彩2	第25届北京埃森焊接与切割展览会	1380	V