

感应淬火齿轮裂纹原因分析与预防

穆玉芹, 吕金根, 王孟, 李中元

山推工程机械股份有限公司 山东济宁 272000

摘要: 大型传动齿轮在传动过程中通常承受非常大的应力和冲击, 这就需要赋予传动齿轮较高的加工精度、耐磨性及抗疲劳强度, 为达到要求的性能, 大型传动齿轮的热处理工艺常采用感应淬火工艺方式。针对传动齿轮出现的断齿问题展开讨论, 并分析造成齿轮断齿的原因, 避免再次出现断齿。

关键词: 齿轮断齿; 感应淬火; 硬化层深度

1 序言

大型齿轮断齿的原因各异, 既有原材料裂纹、锻造过程中裂纹、热处理过程裂纹诱导, 又有齿轮加工过程裂纹、服役过程中失效裂纹。这些断齿宏观上很难区分裂纹产生的根源。本文对断齿齿轮进行了材料成分、宏观断口、显微金相组织等理化方面的检测, 并结合热处理工艺分析了造成齿轮断齿的主要原因, 通过改进措施, 解决了齿轮断齿问题, 以期对后续生产作业发挥指导性作用。

2 齿轮概况

大型传动齿轮材料为45钢, 齿顶硬化层深度2.9~7.8mm, 齿根硬化层要求 ≥ 1.5 mm, 表面硬度55~60HRC, 基体硬度为229~277HBW, 齿轮结构如图1所示。

该齿轮的主要工艺流程: 下料→锻造→正火→粗车→精车→滚齿→感应淬火→回火→抛丸→精滚。感应淬火工序采用450kW超声频电源, 功率80~90kW, 频率8500~9500Hz, 选择集中加热感应

度的工件, 可以选择冷却能力较弱、浓度较高的PAG溶液, 同时, 也可以适当减小淬火冷却介质流出的量, 来减缓冷却速度。在实际生产中, 应每隔一段时间检测一次淬火冷却介质的浓度, 防止淬火冷却介质因受到污染或长时间放置而使浓度发生变化。在本次试验中, 选择浓度为15%的AQ251作为淬火冷却介质, 冷却时间30s。

8 结束语

本文以船用柴油机中的凸轮轴为例, 简要介绍了凸轮轴在感应热处理过程中几个重要工艺参数的选择, 为同行日后做类似的感应热处理提供参考。在本文所采用的工艺参数下, 凸轮轴感应淬硬层深可达6.2mm, 硬度为62HRC, 晶粒度达到7级, 各项性能指标均满足要求。

随着工业的不断发展, 自动化程度越来越高, 相继出现了智能化的感应热处理设备, 减少了人为操作的误差, 确保了工艺参数的准确性, 提高了加工效率, 为企业加工高质量的产品奠定了基础。

参考文献:

- [1] 雷军, 张雷雷, 马玉亮, 等. 柴油机凸轮轴可控气氛渗层的热处理模拟及验证[J]. 热加工工艺, 2021, 50 (14): 155-158.
- [2] 吴元徽. 45钢曲轴轴颈中频淬火工艺[J]. 热处理技术与装备, 2018, 39 (5): 15-16.
- [3] 陶昆. 感应热处理在内燃机气门杆端淬火中的应用[J]. 内燃机与配件, 2020 (3): 43-45.
- [4] 张晓云, 杨雪, 于彦锋, 等. 柴油机凸轮轴感应淬火工艺研究[J]. 金属加工 (热加工), 2021 (5): 35-37.

器，加热后冷却介质采用水冷却，低温回火4h。


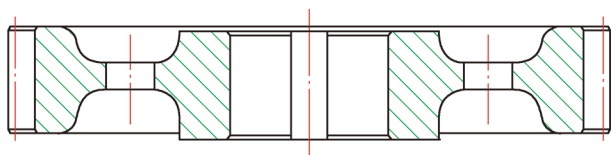


图1 传动齿轮结构示意图

3 断齿齿轮分析

断齿齿轮宏观形貌如图2所示，下面主要从宏观和微观两个方面进行观察分析。

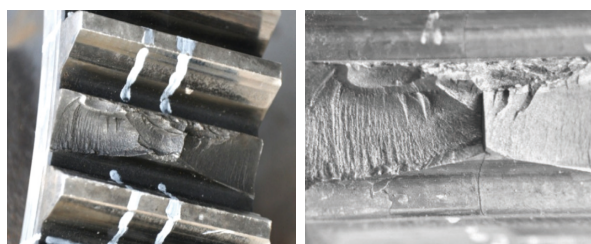


a) 断齿形貌1 b) 断齿形貌2

图2 齿轮断齿宏观形貌


3.1 宏观分析

对齿轮宏观方面进行观察分析，发现该齿轮存在以下问题。

- 1) 该齿轮齿根部倒角不良，未按照要求倒角，并有部分倒角处存在磕碰现象，如图3所示。
- 2) 从齿轮齿部齿面磨损情况可以看出该齿轮存在偏磨现象，齿轮齿部一端异常磨损，而另一端未出现磨损现象（见图4），由此判断该齿轮可能存在

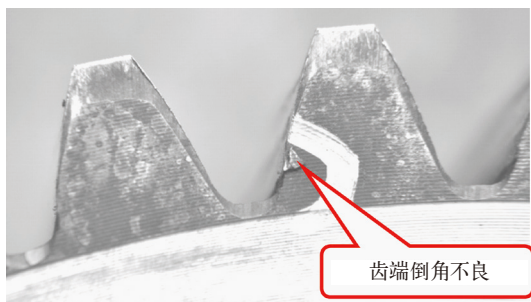


a) 齿轮齿沟

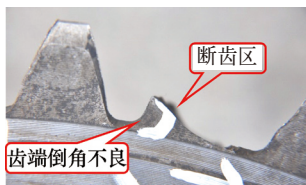

b) 齿轮断齿区

图3 齿轮倒角不良

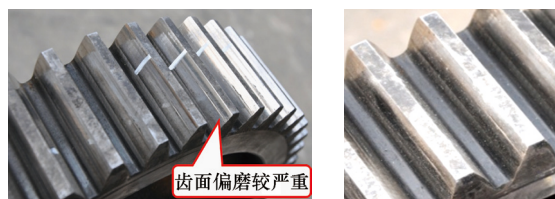

a) 一端齿面磨损较严重 b) 另一端未出现磨损现象


图4 齿轮偏载异常磨损

装配或齿轮齿向问题。经检测该齿轮齿形齿向均无问题，说明该齿轮装配存在问题。

3) 对断齿齿轮进行剖切检测，分别在断齿位置 and 未出现问题区各取一个试样，对试样进行硬度检测。经检测齿轮的硬化层深度过深，齿顶部硬化层深度为17.9~18.2mm，大大超出工艺要求的2.9~7.8mm，整个齿部完全淬透；齿轮齿根部硬化层深度为2.9~3.0mm，满足 ≥ 1.5 mm的要求，基体硬度为241HBW满足要求，检测位置如图5所示。



a) 断齿部位硬化层

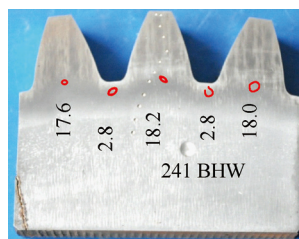

b) 齿轮非断齿区硬化层

图5 硬化层深度检测

3.2 微观分析


宏观检测后，我们对试样进行金相及扫描电镜分析，对试样的非金属夹杂物情况检测结果见表1。各种类型的非金属夹杂物均满足要求。

通过对齿轮硬化区、过渡区、心部的金相组织进行分析，硬化区组织为回火马氏体，晶粒度为9

表1 非金属夹杂物 (级)

A类	B类	C类	D类
0	0.5	0	0.5


级；心部组织为回火索氏体+少量铁素体，晶粒度8级，如图6所示。所有金相组织结果均满足要求。

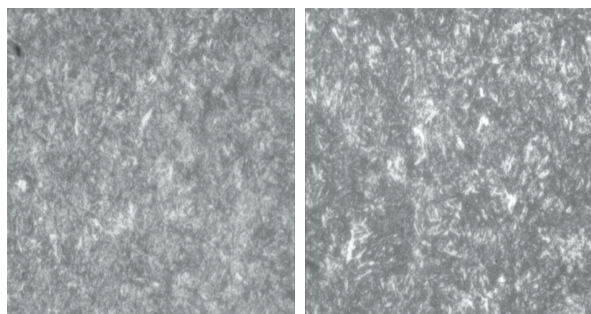

a) 齿轮硬化区组织 b) 齿轮心部组织


图6 金相组织 (400×)

通过对断裂齿部进行金相分析和EVO 18型扫描电镜分析发现，齿断口处的形貌具有准解理断裂的特点，断口具有平坦的“类解理”小平面、微孔及撕裂棱组成的混合断裂（见图7~图9），由此判断齿轮断裂类型属于准解理断裂^[1]。从图8、图9可以看出：该件断口处属于齿面碾压应力裂纹（剥落）。

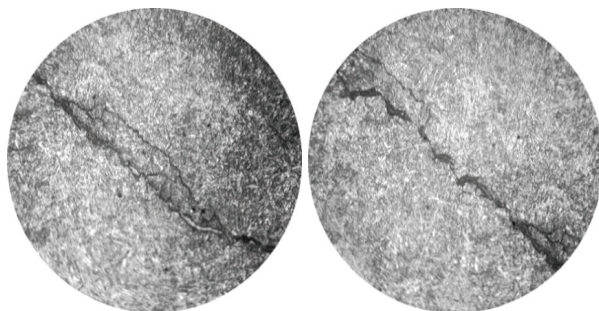

a) 断齿区裂纹形态 b) 非断齿区裂纹形态

图7 裂纹处的金相照片

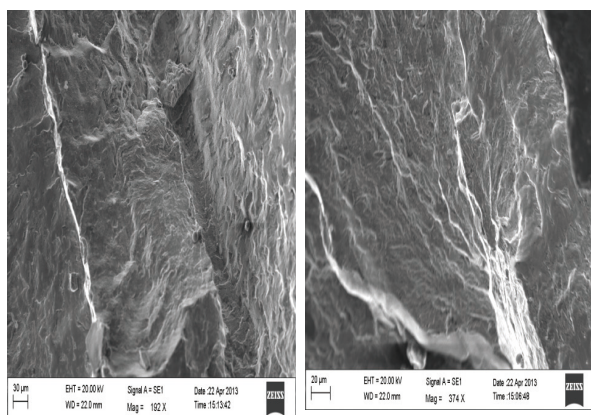

a) 断齿断口处撕裂棱 b) 断齿断口处微孔

图8 断齿断口处形貌

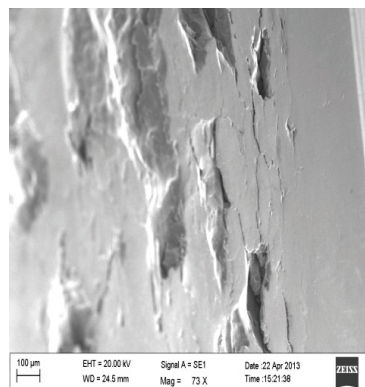


图9 齿面碾压应力裂纹形貌

4 预防与措施

1) 针对硬化部淬火马氏体回火不良，导致齿面发生碾压应力裂纹，易形成断裂源问题，应该进行充分回火，必要时增加回火时间，以消除不均匀组织。

2) 针对硬化层过深（齿部淬透）现象，工件在感应淬火时应该控制加热功率，减少加热时长，同时应该控制工件冷却速度。冷却速度过快，淬火烈度过大，组织转变剧烈，组织应力无法释放，表面压应力转化为拉应力，并在应力达到一定程度后造成表面裂纹。

3) 齿轮齿端部在倒角加工时，不仅要严格按照工艺要求进行倒角，应避免倒角过大或者倒角过渡不圆滑，而且要注意倒角处发生磕碰现象，做好齿轮防护等工作。

4) 加强装配过程控制，齿轮安装后检测安装基准面的端径跳动，控制在0.1mm以内，保证装配精度，避免偏载问题。

5 结束语

综上所述，造成传动齿轮断齿的原因是由多方面的综合因素引起的，在不断改进优化齿轮感应淬火工艺参数时，重点从加热功率、加热时间、冷却速率，以及回火时间与温度上进行调整、控制工艺，以减少或避免齿轮裂纹现象发生。

参考文献：

- [1] 冯显磊，李炎，胡良波，等.推土机齿轮常见裂纹分析与预防[J]. 金属加工（热加工），2015（23）：58-61.