

支承辊锻件缺陷原因分析

胡寒婷¹, 赵益洛², 王明飞¹, 毛宽亮¹, 宋亚虎¹, 王博¹

1. 中信重工机械股份有限公司计量检测中心 河南洛阳 471000

2. 中机十院国际工程有限公司 河南洛阳 471000

摘要: 采用低倍检验、化学成分分析, 以及扫描电镜分析、金相高倍检验等方法对支承辊超标缺陷及成因进行分析。综合各项分析得出结论, 该支承辊缺陷是残余缩孔。

关键词: 支承辊; 缺陷; 理化分析; 残余缩孔

1 序言

支承辊锻件毛坯超声波检测发现冒口端辊身长度0~300mm内部存在大面积密集性缺陷, 最大当量 ϕ 6mm, 局部铁素体(F)多于贝氏体(B), 中心分布 ϕ 400mm。

为分析缺陷具体性质, 从缺陷最严重(无底波处)部位锯切 ϕ 1200mm $\times$ 25mm厚试片, 试片中心 ϕ 400mm打磨后着色, 可见多处开口缺陷, 如图1~图4所示。在试片中心取样进行缺陷性质分析。



图1 存在缺陷支承辊



图2 支承辊中心部位打磨



图3 着色检测开口缺陷




图4 缺陷位置取样

2 理化分析

2.1 低倍试验

将试片磨制后进行热酸蚀, 放置一定时间后观

察, 酸洗后的试片如图5a所示, 从中可以看出, 试片上存在着多处密集性的裂纹或孔洞类缺陷。红色方框处局部放大如图5b所示。

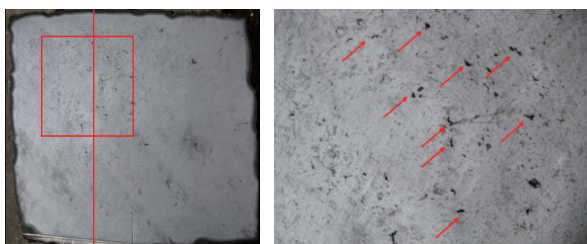


a) 低倍试片形貌 b) 局部放大形貌(缺陷箭头所示)


图5 试片形貌

2.2 宏观断口观察

沿图5a所示的红线背面开槽、压断口, 断口形貌如图6a所示。断口形貌主要为结晶状, 在断口上发现多处形状不规则的孔洞或裂缝, 经酸洗后有锈蚀痕迹(见图6a中红色箭头处), 局部放大如图6b所示。为进一步判断其缺陷性质, 在图6b所示的红

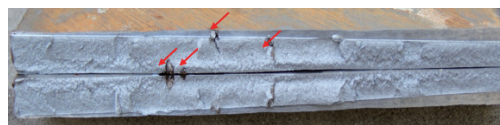

a) 断口形貌

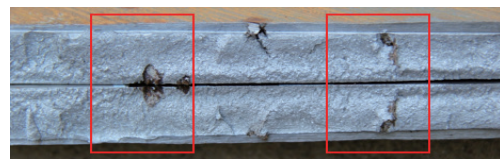

b) 局部放大

图6 断口宏观形貌

色方框处取样进行电镜分析。

2.3 电镜分析

将所取的断口试样在扫描电镜下进行观察，缺陷处低倍形貌如图7所示，断口表面可看到光滑自由表面特征，如图8所示。

这种光滑的自由表面形貌是钢液在凝固过程中因体积收缩而在钢锭最后凝固区形成的。正常区域为解理断口形貌，如图9所示。


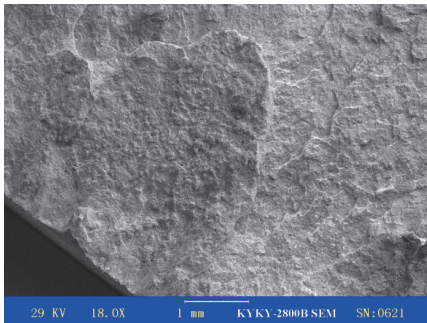


图7 缺陷低倍形貌

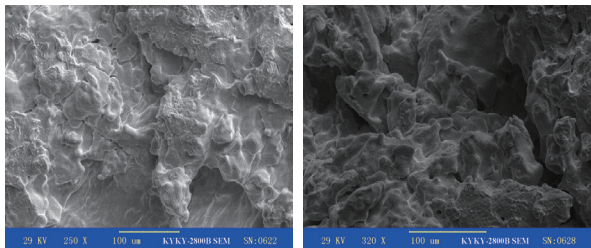

a) 250×

b) 320×

图8 光滑自由表面形貌

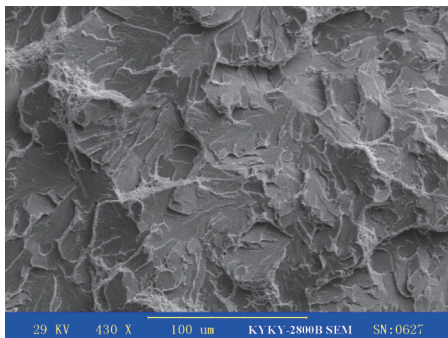



图9 正常区域解理断口形貌

2.4 金相分析

试样在磨制抛光后检验非金属夹杂物，如图10所示。检验结果为A：0.5；B：0.5；C：0.5；D：0.5，夹杂物级别正常。另外，裂纹缺陷形貌呈树枝状沿晶界分布，此种缺陷称为晶间疏松，如图11所示。在显微镜下观察其金相组织为粒状珠光体，组织正常，如图12所示。



图10 正常区域腐蚀前照片 (100×)

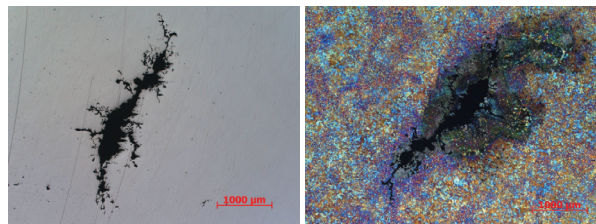

a) 腐蚀前 (25×)

b) 腐蚀后 (25×)

图11 缺陷区域形貌

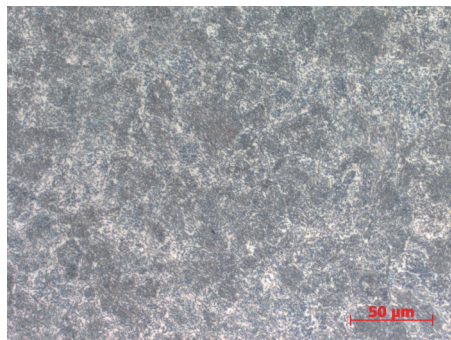


图12 正常显微组织 (500×)

2.5 化学分析

在低倍试片上取样进行化学成分分析，结果见表1。从表1中的数据可以看出，各元素含量均满足

表1 化学成分检测结果 (质量分数)

(%)

合金元素	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Mo
规范值	0.68~0.75	0.60~0.80	0.40~0.70	≤0.010	≤0.015	2.95~3.15	≤0.60	0.40~0.60
检测值	0.73	0.79	0.53	0.0006	0.010	2.99	0.39	0.48

(下转第56页)

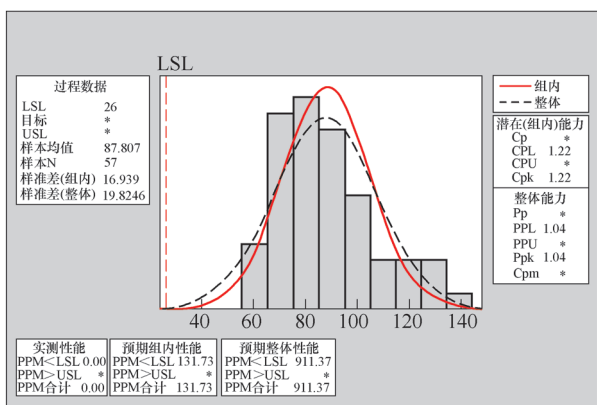


图6 淬火工艺优化后冲击吸收能量过程能力分析

4 结束语

本文以问题为导向,以解决70mmQ960E特厚高强度工程机械用钢冲击性能不合格为出发点,通过查找问题根源,得知造成冲击性能不合格的原因在于淬火态冷却速度偏低,存在粒贝组织所致。随即在后续的调质挽救过程中,采用优化淬火工艺参数,提高淬透性的方式,工艺调整前后,冲击吸收能量得到改善明显。另外,对采用优化工艺生产的该规格钢进行过程能力分析,CPK值1.22,性能可控,整体趋于稳定,工艺得到固化,并将该淬火工

艺规程推广到其他品种钢调质淬火生产中。实践证明,通过70mmQ960E钢冲击性能的攻关研究,对厚规格、高钢级工程机械用钢的生产工艺改进以及其他新品种的市场拓展等有着重要意义。

参考文献:

- [1] 张永青,付俊岩.高性能工程机械用钢的开发和应用研究[J].矿业装备,2013(6):55-59.
- [2] 郑建平,汪杰,黄贞益,等.回火温度对Q960E高强钢组织和性能的影响[J].热处理,2016,31(6):16-19.
- [3] 张媛钰.高强度工程用Q960E的工业开发[J].现代冶金,2020,48(1):4-6.
- [4] 张规华,李常牛,桑德广.低合金高强度钢WQ960E的研制开发[J].宽厚板,2010,16(2):5-8.
- [5] 徐震霖,方俊飞.Q960E调质钢厚板的MAG焊接性及接头力学性能研究[J].热加工工艺,2017,46(15):82-85.
- [6] 衣江华.高强钢Q960E感应热处理生产线的工艺实践[J].金属加工(热加工),2019(7):70-72.
- [7] 楚觉非,方松,邓想涛,等.工程机械用高强度结构用钢研究进展[J].江西冶金,2013,33(3):4-7.

MW 20211028

(上接第52页)

规范值,化学成分合格。

3 原因分析

低倍试片上存在着多处密集性的裂纹或孔洞缺陷,随后进行的电镜分析中发现,缺陷断口处可观察到光滑自由表面特征;最后在金相分析高倍试样中,可观察到缺陷中微小的裂纹呈现典型的疏松形貌。由于钢液凝固时体积收缩,所以在钢锭的最后凝固区域会产生宏观缩孔,其附近区域也常伴随产生较多疏松。当其保留在钢锭中时,在随后的锻造过程中仍旧无法消除。且根据超声检测结果显示,这些缺陷主要出现在冒口中心部位,综合分析认为这种缺陷是钢液在凝固过程中体积收缩产生的缩孔,在锻造过程中因切除不尽存在部分残留而形成残余缩孔。

4 结束语

该支承辊锻件的缺陷性质为残余缩孔。残余缩

孔的存在,会显著降低工件的力学性能,甚至在使用过程中会发生断裂事故或其他事故^[1]。产生原因一般是在钢液凝固过程中因体积收缩而产生缩孔,并在热加工时因切除不尽而部分残留^[2]。

残余缩孔的防止措施:改进浇道和冒口布局及尺寸,适当应用内冷铁或外冷铁,以提高末梢断面的补缩效果,工艺上确保铸件的顺序凝固或同时凝固;采用高效补缩新型冒口;必要时可采用补贴增厚的办法改变铸件的断面形状,以利顺序凝固;尽量减少液态金属中的含气量,有利于补缩^[3]。

参考文献:

- [1] 国家机械工业委员会.金相检验技术[M].北京:机械工业出版社,1988.
- [2] 国际通用钢材与检验编委会.国际通用钢材与检验[M].天津:天津科学技术出版社,1998.
- [3] 中国机械工程学会铸造分会.铸造手册[M].3版.北京:机械工业出版社,2011.

MW 20210915