

滚齿防干涉三维模拟技术开发

储召萍¹ 张瑞强¹ 刘永青² 吴卓³

(1. 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司工艺研究所; 2. 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司咸阳精密机械分公司; 3. 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司工艺研究所)

摘要: 本文基于 VERICUT 软件研究开发三维模拟滚齿加工过程, 并将其应用于实际加工设计生产中, 让干涉情况及行程不够情况在工装及工艺设计阶段被避免。

关键词: 三维模拟加工; VERICUT; 小型大螺旋角齿轮

0 前言

为降低噪声并增加传动平稳性, 变速器齿轮会采用小型大螺旋角齿轮结构等。此前滚齿并无仿形、模拟加工程序, 设计夹具及加工过程凭工艺人员的加工现场经验, 而小型大螺旋角齿轮总会出现加工干涉, 如滚刀与夹具干涉、刀架与底座干涉以及刀架头与机床工作台干涉等, 出现拉杆、顶尖和机床行程不够等情况, 更有不可预计的现场加工问题。而一旦出现干涉, 轻者耽误生产线加工进度, 造成生产线停线, 重者造成废品, 需重新投制或返修夹具, 返修的夹具刚度低, 往往对加工零件的齿部精度的稳定性控制有较大影响, 更甚者撞坏机床、打伤报废滚刀。

1 主要研究内容及创新点

基于上述滚齿现场加工干涉问题, 此项目研究开发滚齿防干涉三维模拟技术, 并将其应用于实际加工设计生产中, 将不可预计问题扼杀在设计阶段, 提升换产加工效率、降低现场废品率并提高加工质量。

主要研究内容:

- (1) 统计各类滚齿机行程参数、各机床参数, 并设计模拟三维机床情况。
- (2) 模拟设计各机床工况下的滚齿三维加工情况。
- (3) 设计滚齿夹具时, 将滚齿夹具及滚刀、被加工零件及滚齿机行程放置三维空间模拟现场加工的情况。

应用 VERICUT 软件进行三维模拟滚齿加工过程, 让干涉及行程不够情况在工装和工艺设计阶段被避免。

2 VERICUT 环境下的滚齿加工过程仿真

选用数控仿真软件 VERICUT 对滚齿过程进行仿真,

该软件没有现成的滚齿加工模型可供使用, 也无电子齿轮箱, 必须对滚齿过程进行分析后建模。滚齿机使用螺旋滚刀按展成法加工, 相当于齿条与被加工齿轮组合, 我们用插补的方法模拟滚齿加工过程, 转化为六轴四联动的数控展成加工, 滚刀作为齿条, 六轴分别是工件的旋转运动(C 轴)、滚刀的 Z 向移动、滚刀的 X 向切入运动、滚刀自身的旋转运动(B 轴)、刀架移动(Y 轴)以及刀架的旋转运动(A 轴)。这样就可以在 VERICUT 环境下进行滚齿加工过程的仿真和预测。

使用 VERICUT 对数控加工过程进行仿真, 需要建立机床的几何模型、运动学模型, 再建立刀具、夹具和工件等的几何模型, 给定走刀轨迹(NC 代码程序), 设定合适的参数, 从而实现数控加工过程仿真和优化, 仿真系统加工流程如图 1 所示。



图 1 仿真系统加工流程

2.1 建立滚齿机几何建模

在 VERICUT 中没有滚齿机床模型, 因此在仿真前需要创建机床几何模型。首先, 统计并整理各类滚齿机加工行程参数, 现场测量滚齿机的机床内部形状尺寸参数, 形成完整机床参数数据库。然后, 应用 NX 软件, 依次创建滚齿机的各个部件的几何实体模型并完成装配, 主要包括机床床身、上顶尖、工件旋转 C 轴、主轴箱(X 轴)、 Z 轴、刀架旋转轴 A 轴、刀架移动轴 Y 轴和旋转刀杆 B 轴等, 还有滚刀、夹具、加工工件及毛坯, 然后根据它们之间的位置关系将各个组件进行装配, 得到机床的装配模型, 如图 2 所示。

再设置机床坐标系，本实例机床坐标系设置在

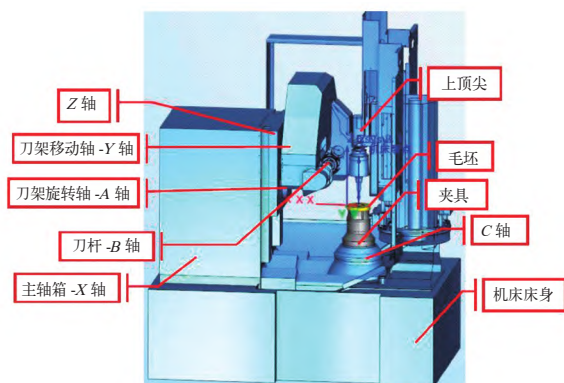


图2 滚齿机、夹具、滚刀和加工工件装配模型

工件上表面中心。最后，将滚齿机床的各部件导出为 VERICUT 可识别的 STL 格式，各部件模型在导入 VERICUT 之后，它们相对于该坐标系的空间相对位置仍然不会变。在滚齿机装配体模型中，依次导出机床床身、上顶尖、工件旋转 C 轴、主轴箱 (X 轴)、Z 轴、刀架旋转轴 A 轴、刀架移动轴 Y 轴及旋转刀杆 B 轴等，还有滚刀、夹具和加工工件毛坯等模型的 STL 文件。

2.2 建立滚齿机运动建模

第一步：建立机床的模型部件树。滚齿机床组件相互间的运动拓扑关系有两条运动链再加上顶尖运动，即滚齿机的三条运动链为：

(1) 机床床身 $\Leftarrow$ X 轴 $\Leftarrow$ Z 轴 $\Leftarrow$ A 轴 $\Leftarrow$ Y 轴 $\Leftarrow$ B 轴 $\Leftarrow$ 刀具 (滚刀)。

(2) 机床床身 $\Leftarrow$ C 轴 $\Leftarrow$ fixture 夹具 $\Leftarrow$ stock 毛坯 $\Leftarrow$ 工件 (齿轮)。

(3) 机床床身 $\Leftarrow$ 上顶尖。

打开 VERICUT 软件，选中机床组件树。在机床组件树中添加运动组件，然后将它们相互间的运动拓扑关系按滚齿机的三条运动链添加，就能够完成滚齿机床运动模型的创建了。然后将 UG 导出的各部件几何模型的 STL 文件按顺序导入到组件树中，同时将各部件的坐标位置设置好。机床的模型部件树如图 3 所示。

第二步：配置控制系统、坐标系、G 代码和加工刀具。需要注意的是创建加工刀具时导入绘制好的滚刀 STL 格式，然后需要设置滚刀的每个刀刃，如图 4 所示。

第三步：编制数控程序。此软件无电子齿轮箱，我们用插补的方法模拟滚齿加工过程，应用两个嵌套的循环，让工件 C 轴转动一周，滚刀 B 轴转 Z/Z0 转 (Z 为工件齿数，Z0 为滚刀头数)，同时工件沿 Z 向进给。

2.3 设置滚齿机加工环境

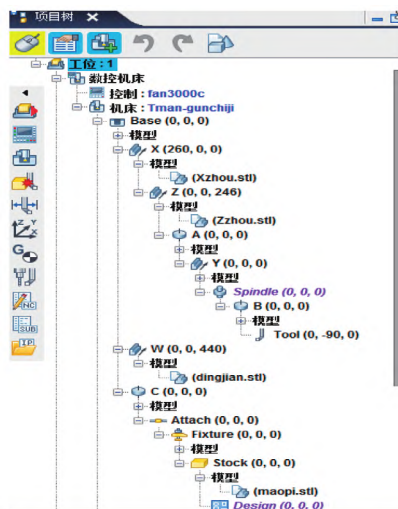


图3 机床的模型部件树

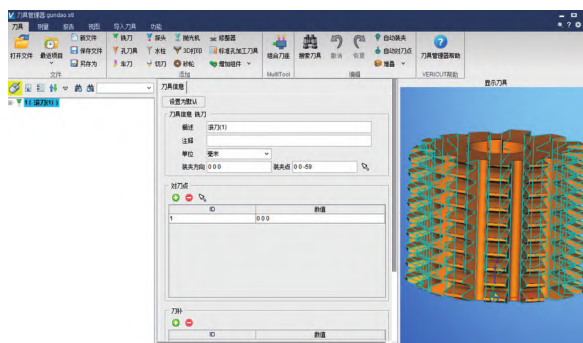


图4 创建滚刀

(1) 设置碰撞检测：根据实际情况设定，刀具与夹具碰撞干涉检测、刀具与上顶尖碰撞检测及刀架与机床碰撞检测。模拟过程出现刀具与夹具碰撞时以红色警示提醒，如图 5 所示。

(2) 设置行程控制：根据之前统计的滚齿机行程在此设定各轴的行程和超行程提醒，超行程时停止运动，

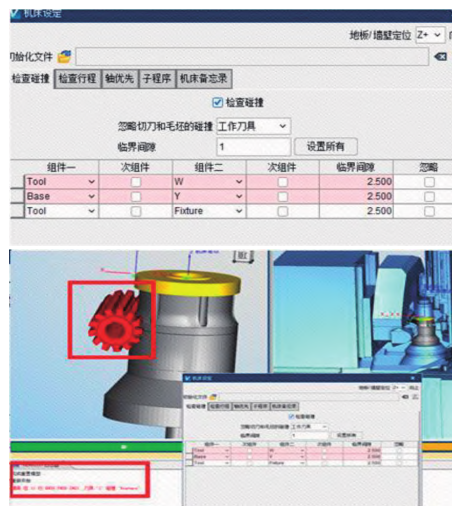


图5 碰撞检测设定及碰撞红色警示

如图 6 所示。

(3) 设置轴优先级:①先动油缸拉杆、上顶尖、A 轴,



图 6 行程检测设定及超程红色提醒

最后复位。②B、C 轴转动。③X、Y、Z 线性移动。

(4) 设置初始化变量。调入零件、刀具和夹具, 输入被加工件与刀具的参数, 即可进行滚齿机模拟加工。

3.4 编程时需要考虑的问题

(1) 滚齿原理是 B 轴、C 轴传动比 i 。滚齿机使用螺旋滚刀按展成法加工, 相当于齿条与被加工齿轮组合, 随着滚刀旋转, 这些分布在螺旋面上的切削刃便沿着工件的切向方向移动。滚刀与工件的转速比等于工件齿数 Z 与滚刀头数比, 即工件转动一周, 滚刀转 Z/Z_0 。即: $\omega_{\text{刀}}/\omega_{\text{工件}}=Z/Z_0$ 。

(2) 滚刀安装角度为工件螺旋角与刀具螺旋角相加减, 即同减异加, 具体如图 7 所示。

(3) 进刀与出刀问题。滚刀进刀大多不是直进, 需

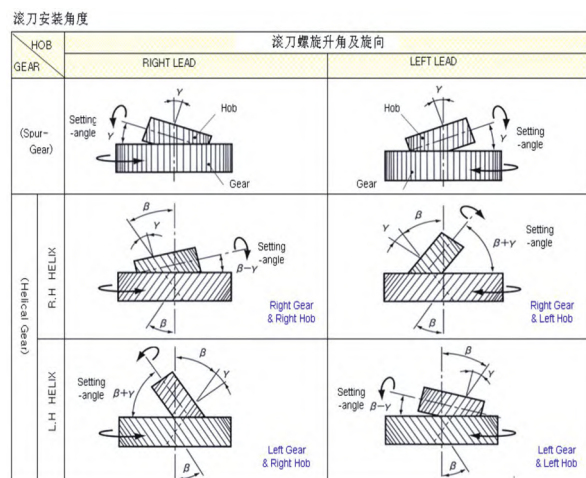


图 7 滚刀安装角度

要滚刀切深到齿根快速靠近, 然后轴向切削进给, 出刀要保证滚刀全部出刀。

(4) 窜刀问题。刀具每加工一件会轴向窜刀, 而且不会利用整个刀长, 所以, 使用长度 = 总长 - 2 倍刀台长 - 2 L 。 L 值 (工件中心距刀具边缘), 最小取 1.5 倍齿距, 如图 8 所示。

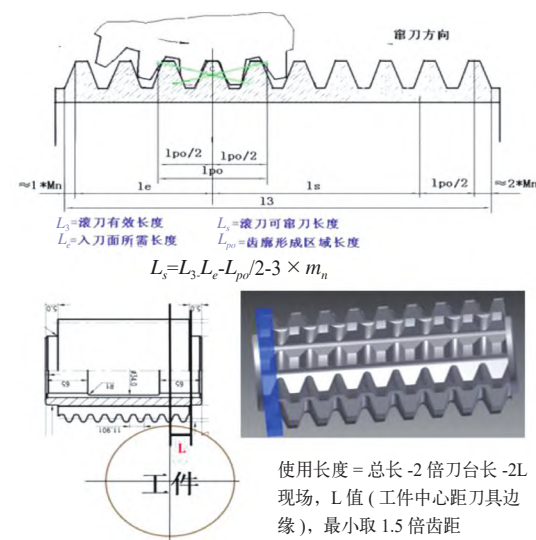


图 8 针对窜刀进行设置

3.5 加工仿真

完成以上准备工作后, 即可开始在 VERICUT 中进行仿真, 按加工顺序大致为刀具、机床准备、上顶尖向下运动, 同时压盖压住被加工零件、进刀、切削齿轮、加工完成后退刀, 完成动态加工仿真。

4 结语

基于 VERICUT 软件研究开发三维模拟滚齿加工过程, 并将其应用于实际加工设计生产中, 让干涉及行程不够情况在工装及工艺设计阶段被避免, 特别是小型大螺旋角齿轮结构, 不易发现干涉情况, 用此模拟加工, 将不可预计问题扼杀在设计阶段, 提升换产加工效率、降低现场废品率、提高加工质量。

参考文献:

- [1] 金成杰, 李国龙, 刘飞. 《VERICUT 环境下的齿轮滚刀铲磨加工过程仿真》[J]. 现代制造工程, 2008, (08). 63.