

某车用永磁同步电机退磁问题的分析与优化

杨洪震 李晶晶

安徽江淮汽车集团股份有限公司

摘要: 通过对某车用永磁同步电机退磁案例的分析, 将造成电机转子退磁问题的原因大概分为硬件方面、测试方面和控制方面, 并逐个分解和制定相应的验证计划, 排查造成该车用永磁同步电机退磁故障的关键因素, 针对这些因素提出优化改善的研究方向, 为永磁同步电机退磁问题的分析提供理论支持和案例依据。

关键词: 永磁同步电机; 退磁故障; 验证分析; 优化改善

1 永磁电机现状分析

1.1 永磁电机的发展与应用

随着现代工业技术的不断进步, 电机作为能量转换的关键设备, 在各个领域得到了广泛应用。永磁电机由于采用永磁材料提供磁场, 与传统的电励磁电机相比, 具有结构简单、体积小、重量轻、效率高、功率密度大以及电机尺寸形状灵活多样等显著优点。在新能源汽车、风力发电和工业自动化等领域, 永磁电机发挥着越来越重要的作用。如在新能源汽车中, 永磁同步电机被广泛应用于驱动系统, 为车辆提供高效的动力输出。

1.2 永磁电机退磁问题的现状与研究意义

永磁同步电机在永磁体的加成下, 输出特性相比感应异步电机有明显提升, 获得了高功率及高转矩的性能优势, 然而, 永磁电机在实际运行过程中, 永磁体可能会出现不可逆退磁现象。

在电机性能方面, 退磁会导致电机的性能下降, 如输出功率降低、效率下降和电流增大等, 严重时甚至会使电机完全失去驱动能力, 影响整个系统的正常运行。以新能源汽车为例, 若驱动电机发生退磁故障, 可能会导致车辆动力不足、续驶里程缩短, 甚至引发安全事故。在电机成本方面, 永磁体在永磁电机中的占比很大, 转子一旦发生退磁无法返修, 只能报废处理, 从而会提高电机的研发和使用成本。

因此, 深入研究永磁电机的退磁问题, 分析电机退磁原因, 对于找到有效的预防电机退磁方法和检测

手段, 从而提高永磁电机的可靠性和稳定性, 保障相关工业系统的安全运行具有重要的现实意义。

2 永磁体的退磁机制

在经过外部磁场饱和和充磁以后, 永磁体内磁畴的磁矩转向外磁场方向, 永磁体显示出较强的磁性, 当外部退磁磁场达到一定值后, 永磁体内的磁畴将发生畴壁位移, 磁畴的磁矩转动到反磁化场方向, 形成不可逆的转动, 即使退磁磁场消失, 永磁体内的磁畴磁矩也不可能回到原来磁矩的方向, 即永磁体产生不可逆退磁。

3 某规格电动车用永磁同步电机异常退磁的情况调查

某规格电动车用电机基本参数见表 1。

表 1 某规格电动车用电机基本参数

峰值功率 /kW	250	峰值转速 /(r/min)	20000
峰值扭矩 /N·m	350	槽极比	848
额定工作电压 /V	720	最大相电流 /A	400
定子外径 /mm	220	铁心长度 /mm	150

3.1 退磁故障案例一

单电机开展发电和低压标定后, 进行反电动势检测, 反电动势由初始的 49.56V, 1000 r/min 降至 43.4 V (冷态), 确认发生退磁, 转子表磁检测与正常样机相比, 表磁数据降低约 5%。

3.2 退磁故障案例二

单电机测试工况为发电状态弱磁标定, 最高绕组

温度约 122℃，初始状态空载反电动势值约 47.5 V，试验前后反电动势下降 0.8 V，理论上低温下温度升高 10℃，反电动势下降 0.7 V，但实际中测量反电动势也都是在冷态，温差很小，所以同样确认发生退磁。

3.3 退磁故障案例三

该车用三合一电驱动总成在进行旋变标定后，进行 20000 r/min 转速波动验证，转矩升至 70 N·m 后发生通信故障，导致转矩失控无法至 0，持续 80 s，后续台架降低转速过程中温度持续上升，控制器进入 ASC 保护后至 0，再起动力试验请求转矩 300 N·m，实际转矩仅 225 N·m 左右，冷态反电动势 28 V，相比正常 48 V 存在大幅度退磁现象。该三合一电驱动总成标定数据如图 1 所示。

3.4 退磁故障案例四

单电机按照常规工况进行验证，初始冷态反电动势 48.25 V，在验证工况后反电动势 46.2 V，确认该电

机在常规测试验证环境下也存在退磁问题，该电机的

表 2 单电机测试工况

额定工作 电压/V	冷却 液温度/℃	起始 油温/℃	电子油泵 转速/(r/min)	电机转速 /(r/min)	功率 /kW	运行时间/min
720	65±5	65±5	4500	10000	100	30
720	65±5	65±5	4500	16000	100	30
720	65±5	65±5	4500	18000	100	30
720	65±5	65±5	3000	10000	100	30
720	65±5	65±5	3000	16000	100	30
720	65±5	65±5	3000	18000	100	30

测试工况见表 2。

4 永磁电机退磁的原因分析

造成电机转子退磁问题的原因大概可以分为硬件方面、测试方面和控制方面，分析树如图 2 所示，其中比较常见和关键的有以下几个。

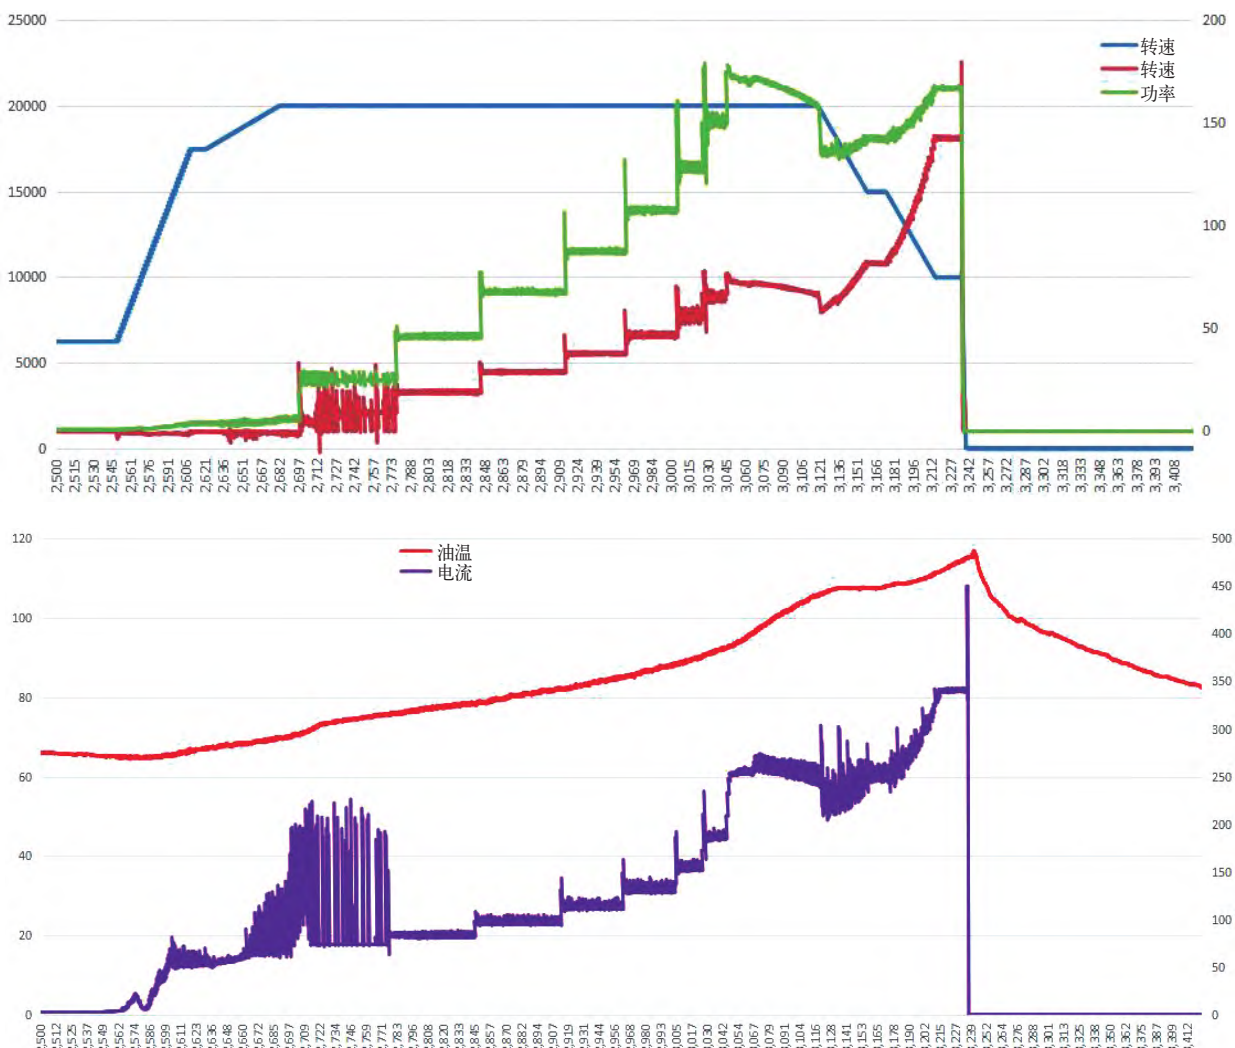


图 1 三合一电驱动总成标定数据

(1) 永磁体自身的原因。永磁体在制造过程中，由于制造工艺的原因造成裂缝、形状尺寸不符合要求等质量问题直接导致磁钢性能不合格。另外不同材质的永磁体保持磁性的寿命也有一定限制，到达一定年限以后，永磁体会逐渐老化，磁性能下降，从而出现失磁现象，这也是有可能的。

(2) 高温导致退磁。铁磁物质被磁化后具有很强的磁性，随着温度的升高，金属点阵热运动加剧，会影响磁畴磁矩的有序排列，当温度达到居里温度时，足以破坏磁畴磁矩的整齐排列，此时磁畴会被瓦解，平均磁矩变成零，铁磁物质的磁性消失，变为顺磁物质，与磁畴相联系的一系列铁磁性质（如高磁导率、磁滞回线等）全部消失，相应铁磁物质的磁导率转化为顺磁物质的磁导率，导致永磁体发生退磁。

(3) 撞击和振动导致退磁。烧结永磁体钕铁硼具有容易破碎的特质，电机在运行过程中，永磁体容易发生剧烈振动导致永磁体损坏，产生不可逆退磁。

(4) 测试工况设计不合理导致退磁。为了使电机产生满足要求的转矩，测试工况增加电机的电流，铜损增大，永磁体的温度上升，永磁体产生不可逆的退磁。

(5) 冷却流量设计不合理或者控制发生错误，导致转子在工作过程中无法得到足量的冷却液，转子产生的热量不能及时被带走在转子内部积聚，从而导致永磁体因高温产生不可逆退磁。

(6) 控制层面导致退磁。不同的控制器、控制策略以及软件的匹配等可能会造成电流的谐波含量过高、弱磁电流过大，保护策略不合理、温度保护限值过高等问题，不仅电机的 NVH 性能变差，还会形成超过永磁体承受的退磁磁场，造成永磁体不可逆退磁。

通过以上分析可以看出，导致永磁体退磁的主要原因有两点：一是高温，电机在运行过程中由于各种原因造成的温度过高，超过永磁体可以承受的居里温

度导致退磁；二是定转子合成的退磁磁场，这些都可能造成永磁体的不可逆退磁。当然导致永磁体退磁的具体原因一般也不是单一的，而是由多种因素共同作用的结果，

5 试验与对策

基于以上永磁体实际退磁案例，笔者根据永磁体退磁的原因分析树图，进行一一排查，最终推测造成退磁的原因可能有以下几个。

(1) 定子端部温度传感器布置位置不合理会导致测得的温度偏低，通过试验温度传感器测得温度数据见表 3，定子端部温度传感器布置位置如图 3 所示，由于电机实际温度保护是按照 160℃ 设置的，所以定子端部存在

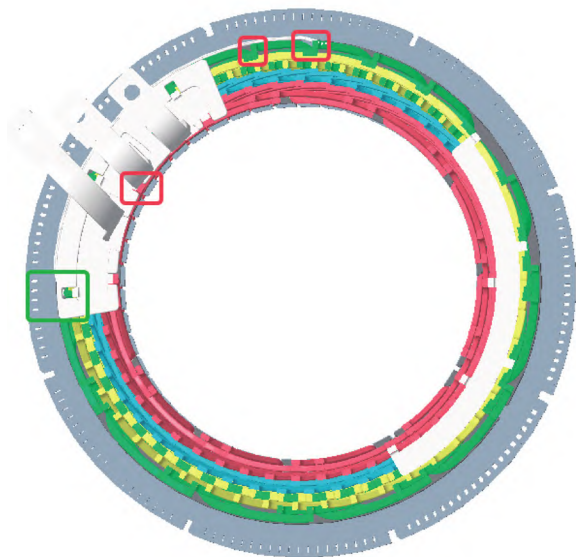


图 3 定子端部温度传感器布置位置

超过 180℃ 的风险，这可能是一个潜在的风险因素。

(2) 转子积热。由于转子是旋转件，转子的温度很难实时进行监测，在应用过程中只能借助绕组端部温度进行间接判断，在实际工作过程中，在给定子瞬时大电流情况下，定子温度会急剧上升，但转子的温度上升幅度并不大，并不能通过定子的温度去判断转子的温度，虽然可能通过反电动势的变化反推转子温度，但这种方法的操作便利性和准确性都不够，故转子内部可能存在积热。

(3) 验证工况设计不合理。基于已发生的退磁案例，分别通过小流量低转速的持续功率工况、小流量高转速点持续工作工况、大流量高转速点外特性工况、弱磁电流标定工况以及高速连续标定工况进行验证，验证工况检测结果。



图 2 永磁电机退磁原因分析树

表 3 温度传感器测得温度数据

转速 / (r/min)	冷却油流量 / (L/min)	电机自带 温度 /℃	传感器位置 (槽内)	传感器 数值 /℃	传感器位置 (非槽内)	传感器 数值 /℃	温差 (槽内最 高 - 绕组) /℃	温差 (非槽内最 高 - 绕组) /℃
9000	5.7	78	T24 (槽内 -44)	92.5	T36 (内 -44)	83.8	14.5	5.8
	4.3	81	T24 (槽内 -44)	96.0	T31 (外 -46)	90.4	15.0	9.4
	13.8	84	T24 (槽内 -44)	103.2	T25 (外 -46)	95.0	19.2	11.0
	11.1	88	T24 (槽内 -44)	106.0	T25 (外 -46)	98.4	18.0	10.4
	7.1	91	T24 (槽内 -44)	108.0	T25 (外 -46)	100.0	17.0	9.0
	5.7	90	T24 (槽内 -44)	107.0	T25 (外 -46)	99.8	17.0	9.8
	4.3	93	T31(槽内 -44)	110.0	T24 (槽内 -44)	109.6	17.0	16.6
	13.8	109	T23 (槽内 -27)	140.0	T49 (横 -3)	136.2	31.0	27.2
	11.1	109	T23(槽内 -27)	140.0	T54 (横 -7)	130.3	31.0	21.3
	7.1	105	T23 (槽内 -27)	140.0	T36 (内 -44)	128.8	35.0	23.8
	5.7	107	T23 (槽内 -27)	140.0	T49 (横 -3)	128.4	33.0	21.4
	4.3	113	T23 (槽内 -27)	141.0	T54 (横 -7)	137.4	28.0	24.4
12000	13.8	76	T24 (槽内 -44)	96.2	T36 (内 -44)	84.4	20.2	8.4
	11.1	77	T24 (槽内 -44)	96.3	T36 (内 -44)	86.8	19.3	9.8
	7.1	78	T24 (槽内 -44)	97.0	T36 (内 -44)	87.9	19.0	9.9
	5.7	78	T24 (槽内 -44)	97.0	T36 (内 -44)	86.5	19.0	8.5
	4.3	80	T24 (槽内 -44)	88.7	T25 (外 -46)	89.3	8.7	9.3
	13.8	88	T24 (槽内 -44)	109.3	T26 (外 -46)	96.0	21.3	8.0
	11.1	90	T24 (槽内 -44)	111.9	T36 (内 -44)	101.9	21.9	11.9
	7.1	90	T24 (槽内 -44)	111.0	T36 (内 -44)	101.8	21.0	11.8
	5.7	90	T24 (槽内 -44)	113.0	T26 (外 -46)	102.3	23.0	12.3
	4.3	93	T24 (槽内 -44)	114.2	T37 (外 -46)	112.3	21.2	19.3
	11.1	100	T23(槽内 -27)	137.4	T36 (内 -44)	119.9	37.4	19.9
	11.1	97	T23(槽内 -27)	137.4	T36 (内 -44)	123.7	40.4	26.7
	7.1	97	T23 (槽内 -27)	138.1	T36 (内 -44)	126.6	41.1	29.6
16000	5.7	98	T23 (槽内 -27)	140.0	T36 (内 -44)	124.7	42.0	26.7
	4.3	104	T23 (槽内 -27)	140.0	T36 (内 -44)	123.5	36.0	19.5
	13.8	82	T24 (槽内 -44)	108.4	T36 (内 -44)	94.2	26.4	12.2
	11.1	83	T24 (槽内 -44)	112.0	T36 (内 -44)	101.5	29.0	18.5
	7.1	82	T24 (槽内 -44)	110.0	T36 (内 -44)	96.8	28.0	14.8
	5.7	82	T24 (槽内 -44)	110.6	T36 (内 -44)	97.5	28.6	15.5
	4.3	87	T24 (槽内 -44)	114.0	T36、T25	100.1	27.0	13.1
	13.8	92	T24 (槽内 -44)	125.2	T36 (内 -44)	109.8	33.2	17.8
	11.1	98	T24 (槽内 -44)	129.4	T36 (内 -44)	118.5	31.4	20.5
	7.1	94	T24 (槽内 -44)	128.8	T36 (内 -44)	115.8	34.8	21.8
	5.7	94	T24 (槽内 -44)	129.4	T36 (内 -44)	115.8	35.4	21.8
	4.3	101	T23 (槽内 -27)	134.3	T50 (横 -5)	125.0	33.3	24
	13.8	86	T23 (槽内 -27)	140.0	T36 (内 -44)	123.7	54.0	37.7
	11.1	86	T23 (槽内 -27)	140.0	T36 (内 -44)	126.8	54.0	40.8
	7.1	88	T23 (槽内 -27)	140.0	T36 (内 -44)	124.4	52.0	36.4

小流量高转速的工况，控制器输入的电压电流谐波含量较高，在此工况下持续工作，冷却不足，转子积热无法快速散除，经过试验，在转子转速 16000 ~ 18000 r/min，油泵转速较低时会产生较大的热量，永磁体温度很高，有退磁风险，具体工况见表 4。

小流量低转速工况，将电机低转速持续功率运行达到热平衡，可以看出，哪怕冷却液流量最小的情况下，转子永磁体温度也没有超过风险值，所以这个工况下的电机基本没有退磁风险，具体工况见表 5。

弱磁标定工况，正常低速达到热平衡工况，弱磁

表 4 小流量高转速工况

冷却液温度 /℃	反电动势 /V	转速工况 / (r/min)	油泵转速 /(r/min)	预估磁钢温度 /℃	验证方法
63.7	46.0964	5026	4500	59	起始油温 65℃，油泵 4500 r/min ； 转速 10000/16000/18000 r/min@100 kW 运转 30min。对比前后空载反电动势值
81.9	42.9373	10000	4500	104	
90.6	41.0179	16000	4500	131	
88.0	40.3293	18000	4500	141	
冷却 10 ~ 20min					
74.7	43.0279	5026	3000	103	油泵 3000 r/min ； 转速 10000/16000/18000 r/min@100kw 运转 30 min。对比前后空载反电动势值
83.6	42.6454	10000	3000	108	
93.5	40.4026	16000	3000	140	
92.2	39.3481	18000	3000	151	
冷却 10 ~ 20min					
66.4	44.6611	5026	2000	79	油泵 2000 r/min ； 转速 10000/16000/18000 r/min@100 kW 运转 30 min。对比前后空载反电动势值
91.4	42.1136	10000	2000	116	
104.7	39.3633	16000	2000	155	
105.1	38.3372	18000	2000	170	
冷却 10 ~ 20min					
90.6	39.7734	5026	1000	149	油泵 1000 r/min ； 转速 10000/16000/18000 r/min@100 kW 运转 30 min。对比前后空载反电动势值
91.5	41.4501	10000	1000	125	
96.9	40.9559	16000	1000	132	
99.3	40.4634	18000	1000	139	

表 5 小流量低转速工况

反电动势 /V	转速 /(r/min)/ 功率 /kW	油泵转速 / (r/min)	预估磁钢温度 /℃	测试工况
40.7634	5026/100	1000	135	冷却流量最大，5000 r/min，100 kW 持续达到热平衡状态，测反电动势确认转子温度
41.1769	5026/100	2000	129	
41.5257	5026/100	3000	124	降低冷却流量（电子泵不同转速），使热平衡值达到不同的温度状态（定子绕组温度不超过 120℃），重复测试
42.6848	5026/100	4500	108	

表 6 弱磁标定工况

反电动势 /V	绕组温度 /℃	油泵转速 / (r/min)	预估磁钢温度 /℃	测试工况
39.38	80	4500	116	电机转速 5026 r/min，功率 100 kW 持续达到热平衡状态后；1.Id 电流设定为 -500 A 运行 2 s；2.Id 电流设定为 -565 A
40.63	75	4500	98	
41.64	78	3000	84	
41.89	74	3000	80	
42.25	73	2000	75	
42.44	72	2000	72	

电流不超过电流限值无退磁风险，具体工况见表 6。

大流量高转速工况，在 20000 r/min 时永磁体退磁，所以在该工况下永磁体退磁风险很大，需要特殊关注，寻找解决措施，具体工况见表 7。

高速连续标定工况，转子转速达到 15000 r/min 以后，永磁体的温度已经接近临界值，所以可以看出在 20000 r/min 时，转子永磁体退磁的风险还是很大的，具体工况见表 8。

通过以上试验，可以确认影响该车用电机永磁体退

磁的关键因素为温度传感器布置不合理、控制器部分温度保护限值过高、试验工况设计不合理，尤其是高速工况、电流谐波含量大、弱磁电流过大导致的转子积热。

针对以上问题，分别制定对策解决对应的问题。

(1) 温度传感器布置不合理的问题，在淋油环增加周向限位，温度传感器避开淋油环油孔位置，并增加传感器数量，将传感器布置在温度较高的地方，提升温度传感器监测温度的准确性。

(2) 试验工况设计不合理的问题，在高风险工况

表 7 外特性工况

反电动势 /V	功率 /kW	转速 / (r/min)	水温 /℃	预估磁钢温度 /℃	测试方法
40.1620	99.00	5026	64.9	144	1. 冷却流量最大 5000 r/min, 100 kW 持续达到热平衡状态, 测反电动势值确认转子温度 2. 最大功率点持续运行 30 s, 确认反电动势, 回复初始热平衡状态 3. 15000 r/min 峰值特性运行 30 s, 确认反电动势, 回复初始热平衡状态 4. 20000 r/min 峰值特性运行 30 s, 确认反电动势, 回复初始热平衡状态
39.3768	103.86	7500	63.8	155	
39.3437	102.29	15000	64.1	155	
37.1636	101.93	20000	64.5	186	

表 8 高转速连续标定工况

	反电动势 /V	绕组温度 /℃	绕组温度 /℃	预估磁钢温度 /℃	验证方法
8000/r/min					
热平衡后			115		1. 8000 r/min 转矩 0 ~ max (step 间隔 10 N·m, 每个转矩持续 10 s), 最大后降为 0, 确认反电动势, 回复初始热平衡状态
反电动势测试	38.31	95		135	
标定过程结束			140		
反电动势测试	39.45	101		119	
10000/r/min					
热平衡后			107		2. 10000 r/min 转矩 0 ~ max (step 间隔 10 N·m, 每个转矩持续 10 s), 最大后降为 0, 确认反电动势, 回复初始热平衡状态
反电动势测试	39.87	90		113	
标定过程结束			135		
反电动势测试	39.89	97		113	
12000/r/min					
热平衡后			117		3. 12000 r/min 转矩 0 ~ max (step 间隔 10 N·m, 每个转矩持续 10 s), 最大后降为 0, 确认反电动势, 回复初始热平衡状态
反电动势测试	38.54	97		132	
标定过程结束			135		
反电动势测试	39.18	93		123	
15000/r/min					
热平衡后			118		4. 15000 r/min 转矩 0-max (step 间隔 10 N·m, 每个转矩持续 10 s), 最大后降为 0, 确认反电动势, 回复初始热平衡状态
反电动势测试	38.29	96		136	
标定过程结束			144		
反电动势测试	38.63	95		131	

点增大冷却流量, 利用反电动势的监测规避风险, 避免转子温度高于 130℃。

(3) 控制器方面的问题则对软件进行优化。

6 结语

本文对永磁同步电机退磁故障的原因结论如下:

(1) 永磁同步电机永磁体退磁的基本原理, 分析了温度、电流和外部磁场等因素导致退磁的原因, 为研究提供了理论基础。

(2) 研究了永磁同步电机的温度传感器布置、反电动势、短路电流值、电流谐波含量和温度保护限值等因素对于电机的影响程度, 明确了不同工况下电机退磁的变化特征。

下一步计划优化温度传感器位置、增加温度传感器数量、修改软件保护限值确保最高温度值不超过 160℃, 限制弱磁电流值不超过 564 A, 降低电流谐波含量, 风险试验工况利用反电动势规避风险, 避免转子温度高于 130℃, 提供足够的冷却液, 避免转子积热导致永磁体退磁, 进一步深入研究永磁同步电机退磁的微观机理, 考虑更多的影响因素, 如材料的微观结构变化、应力场与磁场的耦合作用等, 为退磁故障的分析和诊断提供更深入的理论支持。

参考文献

[1] 王秀和, 等. 永磁电机 [M]. 北京: 中国电力出版社, 2021.